欢迎使用本公司立式机控制系统

安全注意事项

（安装前请务必阅读）

⚠危险

1. 外部电源发生异常，控制系统发生故障时，为使整个系统安全工作，请务必在控制系统的外部设置安全电路。
2. 控制系统不能检测的输入输出等异常情况发生时，则不能控制输出，为使机器能安全运转请设计外部电路和机构。

⚠注意

1. 在安装前，敬请仔细参阅本使用说明书。
2. 切勿擅自拆开主机箱及键盘。
3. 如有疑问，请拨打PORCHESON®售后服务电话。

PORCHESON TECHNOLOGY CO.,LTD

BK208

操作手册

软件版本V2.0

2003.03版

版权所有，未经允许翻印必究

系统配置及安装 5

按键操作说明 8

参数/功能设定说明 15

系统调试设定说明 34

输入/输出状态检测 46

参考附录 50

目　　录

第一章　系统配置及安装

1、产品配置及说明.....第5页
2、**PS800BM** 控制系统特色.....第5页
3、电脑控制系统的安装及调试.....第6页

第二章　按键操作说明

1、操作键盘面板图.....第8页
2、功能键说明.....第9页
3、参数设定键说明.....第10页
4、游标键.....第10页
5、操作模式选择键.....第11页
6、电热开/关、马达开/关键.....第11页
7、紧急复位键.....第11页
8、手动操作键.....第12页
9、数字项设定范围.....第14页

第三章　参数/功能设定说明

1、普通机开机主页面.....第15页
2、C 型机开机主页面.....第16页
3、开锁模资料设定.....第20页
4、射胶/保压资料设定.....第21页
5、储料/抽胶资料设定.....第22页
6、自动清料资料设定.....第23页
7、座台/顶针资料设定.....第24页
8、滑模/顶定位资料设定.....第25页
9、抽芯资料设定.....第26页
10、吹气资料设定.....第27页
11、计时/计数资料设定.....第28页
12、温度资料设定.....第29页
13、预热资料设定.....第30页
14、模具资料设定.....第31页
15、生产资料设定.....第32页
16、特殊参数调整/设定.....第33页

第四章 系统调试设定说明

1、工程师设定页面.....第34页
2、延迟设定页面.....第35页
3、压力/流量斜率设定页面.....第36页
4、压力预调页面.....第37页
5、流量预调页面.....第38页
6、背压预调页面.....第39页
7、电子尺设定页面.....第40页
8、特殊功能选择一页面.....第41页
9、备用功能设定页面.....第42页
10、可编程备用功能页面.....第43页
11、温度参数/时间设定页面.....第44页
12、机器编号/出厂值设定页面.....第45页

第五章 输入/输出状态检测

1、输入检测页面.....第46页
2、输出检测页面.....第48页

参考附录

1、BK208 键盘安装尺寸图.....第50页
2、开关电源盒外形尺寸及安装孔位图.....第51页
3、主机外形尺寸及安装孔位图.....第51页
4、PS800BM 系统接线图.....第52页
5、继电器驱动输入输出接线图.....第53页
6、SSR驱动输入输出接线图.....第54页
7、马达电热接线图.....第55页
8、常用干扰抑制法.....第56页

第一章 系统配置及安装

1.产品配置及说明

序 号	代 号	内 容	数 量	备 注
1	PS800BM	主机（配机箱）	1套	26/28+10
2	BK208	键盘板（配键盘）	1套	320*240
3	SPS300	开关电源盒	1套	300W
4	DAC-8V1	继电器板	1套	8位220V/2A
5	DB-15F	15芯电缆	1条	1米至5米可选

2. PS800BM控制系统特点

- 全计算机控制所有功能及温度
- 采用高亮度LCD液晶显示画面，320*240 点5.7寸单色/彩色（选用）
- 系统采用多CPU设计，运算速度快，控制精确，稳定性高
- 控制主机采用模块化设计，安装省时，维修迅速
- 具备 Real Time 功能, 可实时显示日期和时间
- 具备屏幕保护功能，5 分钟未操作时自动OFF
- 80组模具资料储存，可中、英文输入模具名称，实时操作帮助
- 密码设定及资料锁定，可避免操作者任意更改成型资料，影响产品品质
- 多语言文字可选择，实时动态显示
- 包装模数设定功能，产量六位数，可设定包装模数
- 多种抽芯及绞牙程序，适合不同类型的抽芯和绞牙控制
- 比例微积分（PID）自学习温度控制，6段温度
- 射咀温度可开环或闭环控制
- 温度可一周预约定时加热, 操作更便利
- 多种行程控制方式，行程开关/ 3路编码器/电子尺（选用）
- 自我检测故障功能，报警显示及语音提示
- 输入、输出皆有LED指示灯，检测维护很方便
- 输入、输出采用光藕合电路，可隔离外部线路干扰
- 无滑模、单滑模、双滑模可供选择；电眼、故障急停开模双重保护
- 检示画面可检查所有输入、输出点及按键的动作状态
- 3路标准D/A比例输出，最大电流输出3A
- 压力、流量数字化预调，适合各种厂牌的比例阀，更好的线性比例
- 具有远程通讯功能，可为用户远距离编写程序以及更换不同版本软件
- 由一台计算机主机连网管理255台立式机生产，能准确统计每台机生产情况，生产数据打印，方便管理

3.电脑控制系统的安装及调试

3.1 控制系统安装时注意事项

本控制系统设计非常简洁，键盘与主机箱的连接只有壹条**15**芯屏蔽电缆，安装连接相当方便灵活，安装示意图如下**:**

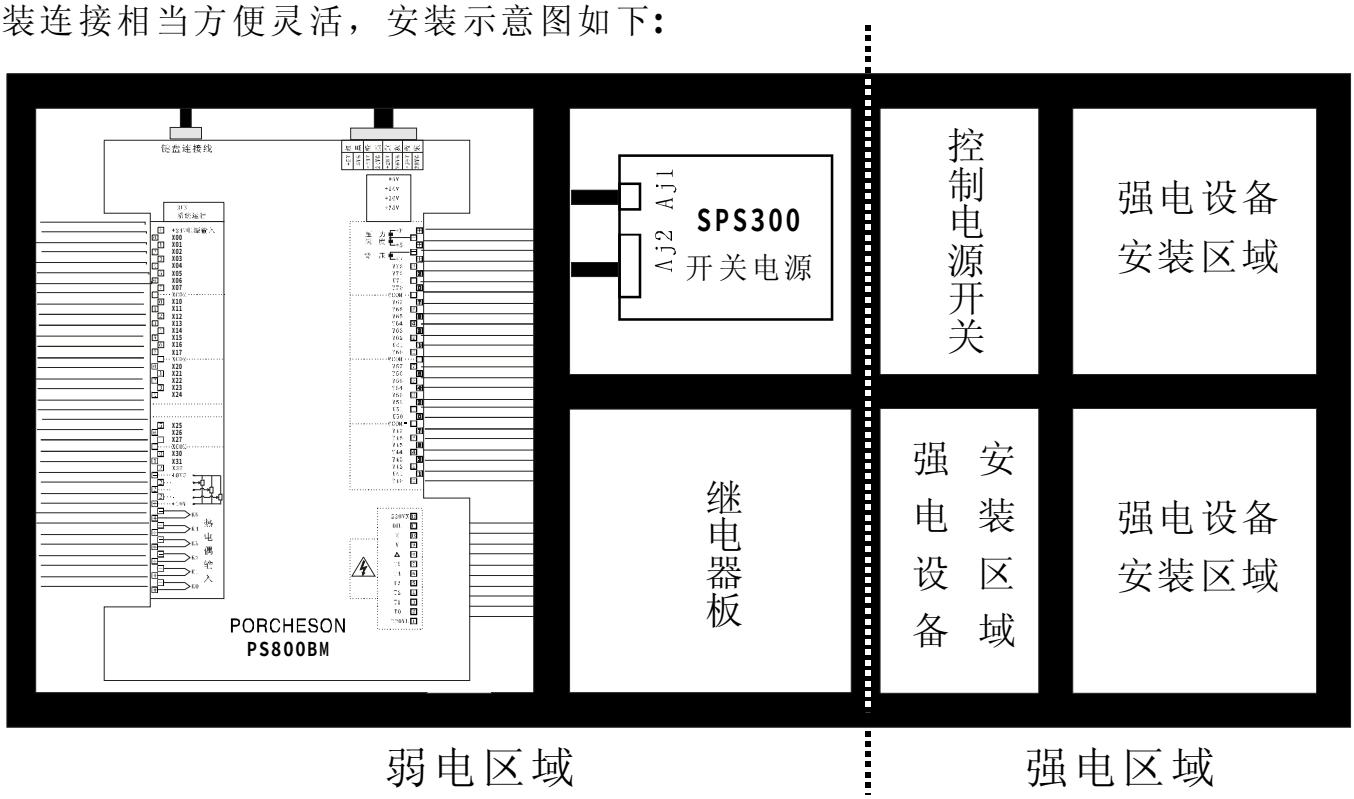

机箱布置建议图（仅供参考）

(1) 主控制箱安装时尽量采用封闭式电箱，要具有良好通风、防油、防尘的条件加装排风扇并装上防尘过滤网，保持电箱温度在**60**℃以下。

(2) 安装电脑主机及电源盒时，应尽量考虑与所有交流接触器及变压器等交流组件不得靠得太近，防止电网电波干扰。

(3) 所有电线及屏蔽线不得随意剪断、加长或缩短，必须使用我公司提供电线及屏蔽电线，以免影响控制系统可靠性及正常工作。

(4) 热电偶传输线外壳必须是屏蔽线，所有热电偶外层屏蔽选用热电偶网线时网线同机器接地点可靠连接并接入大地，接地电阻必须**10**Ω以下。

(5) 布线时尽量使高低压线与电脑控制线分开，不能将所有电线扎在一起，以免干扰控制系统可靠运行。

(6) 键盘与主机箱**15**芯通信连线安装时必须用手用力压紧及拧紧，以免造成接触不良影响系统正常运行。

(7) 特别注意油阀输出公共端线 **YCOM** ，必须全部接上并连接要牢固，免造成电脑有输出而油阀无动作的现象。

3.2 控制系统检查

(1) 安装完毕后，进行全面检查，包括开关电源、主机箱、电热输出线路、键盘热电偶等所有连线是否连接牢固。

(2) 完成线路检查后，进行通电检查，先把直流电源输出端即开关电源输出线插头取出，然后通电检查，测量各电压是否与其标值相同，观察开关电源输出指示灯是否正常。

(3) 完成测量后断电，插上**DC8**位输入至主机箱插头，再通电检查时，键盘**LCD**显示在主页面正常状态，旋动打开急停开关，主机箱**RUN**灯是否亮，如果灯亮，说明系统已经正常工作。

3.3 控制系统调试

(1) 系统显示正常工作后，在监示页面按

键进行颜色和对比度调整。

(2) 进行参数设定记忆测试，按

键，选取一组模号，然后在各页面设定数据，按

键，储存数据，切断电源，过一段时间再通电，系统会自动调出你所存入的模号资料，如正确，则表示记忆正常。

(3) 然后进行各有关页面资料设定（具体操作参照第三章参数设定说明）进行，初次设定时，压力、速度可尽量小一点，待各动作正常后再逐步加大到正常设定参数，以免损坏机器的性能。

(4) 有关参数设定完成后进行存入，仔细检查各输入/输出点是否正常，报警系统全面检查，包括电眼、紧急回升；合模按钮及紧急回升接线图如下：

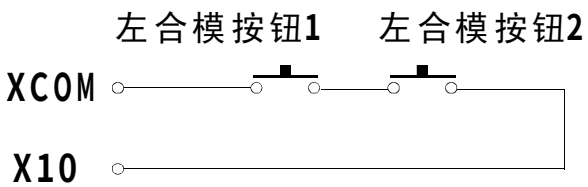

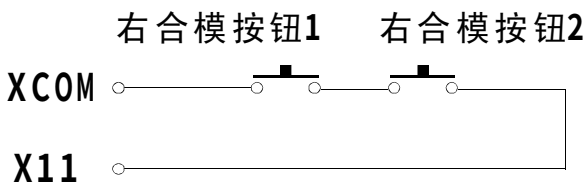

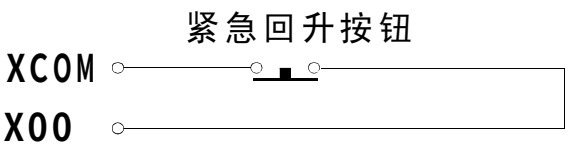

(5) 左、右合模按钮按下时差超过**2**秒，系统将报警，同时终止所有动作输出；按下紧急回升系统立即终止现有输出，同时输出开模动作，操作模式转手动。

第二章　　按键操作说明

1.操作键盘面板图（见下图）

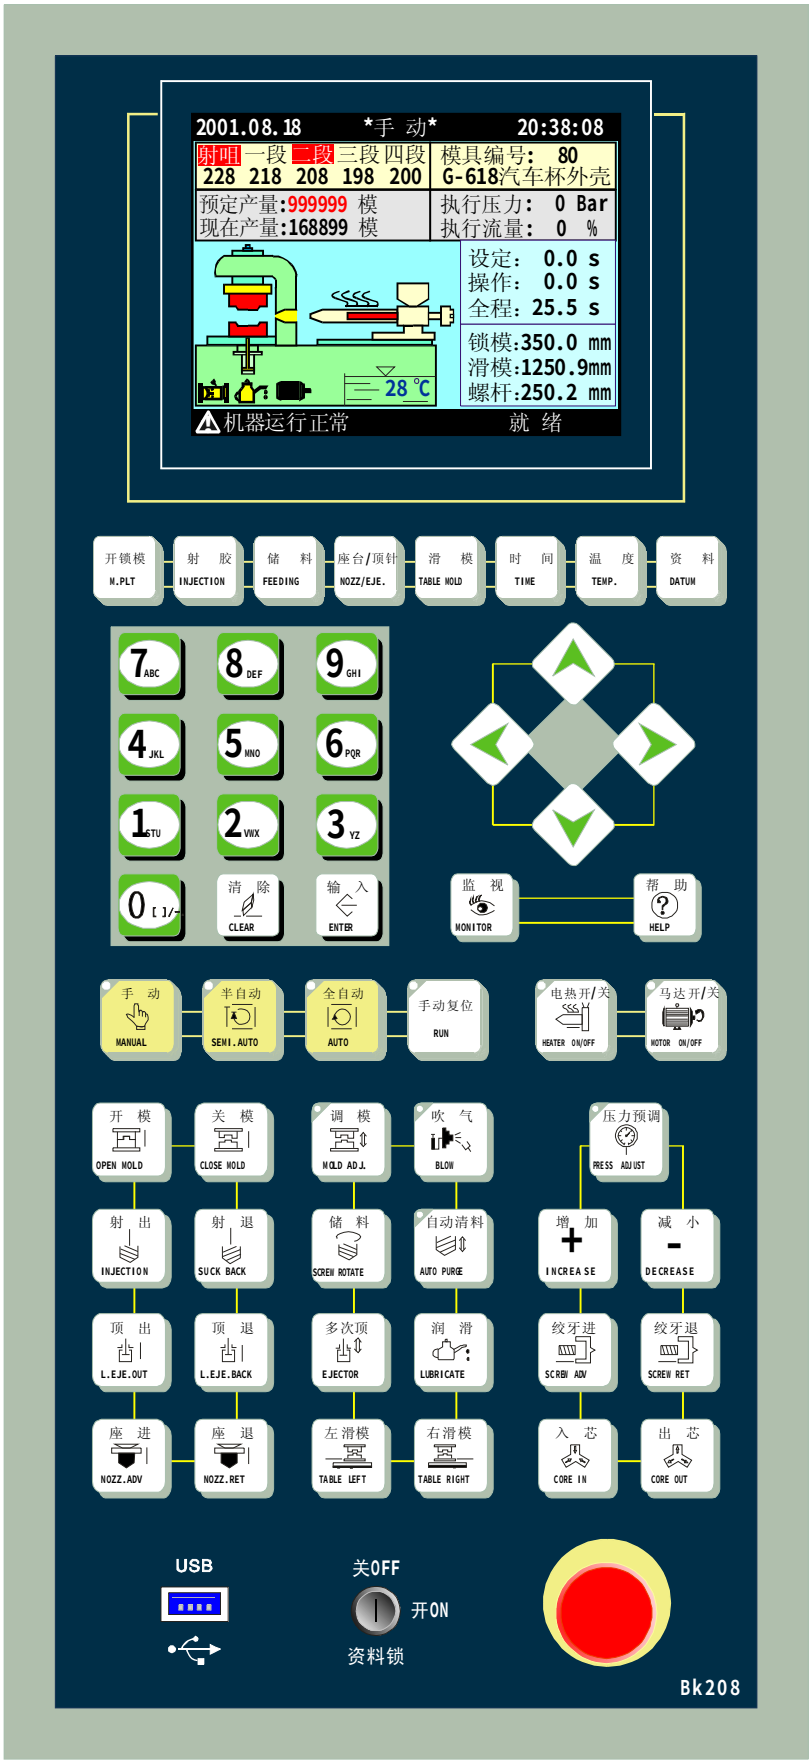

2. 功能键说明

按　键	使　用　说　明
开锁模 M.PLT	进入开模、锁模动作设定页面；
射　胶 INJECTION	进入射胶、保压动作设定页面
储　料 FEEDING	进入熔胶、抽胶、自动清料动作设定页面
座台/顶针 NOZZ/EJE.	进入座台、顶针设定页面
滑　模 TABLE MOLD	进入滑模、抽芯、绞牙、吹气设定页面
时　间 TIME	进入计时、计数设定页面
温　度 TEMP.	进入温度、预热设定页面
资　料 DATUM	进入模具、生产资料更改设定页面
监　视 MONITOR	在任何时刻下、返回监视页面
帮　助 HELP	进入当前状态实时在线帮助页面

3. 参数设定键说明

0至9数字键在数据设定页面为输入数据用，当电子锁处于“OFF”状态时，此十个数字键被锁定，确保资料不被随意更改。同时0至9数字键上分别分布有26个英文字母及特殊符号，用于模具名称中英文输入、机器编号输入。[清除]键用于当参数或编号名称输入过程中有错字时可按此键清除；[输入]键为在有功能选择时做为功能选择用，有项目确认时做为确认用。

4、游标键

按　键	使　用　说　明
	跳行键，按此键光标上跳一行
	换列键，按此键光标左移一列
	换列键，按此键光标右移一列
	跳行键，按此键光标下跳一行

5、操作模式选择键

按　键	使　用　说　明	备　注
	按此键系统处于手动状态	各键之左上角有一指示灯，当按下其中之一键后，该指示灯会亮，表示系统正处于该状态。每次启动电脑时，系统默认为手动操作。如温度未到达设定置值，系统无法进行半自动操作，当按半自动操作按键时，指示灯不亮，直到温度达到设定值，方能进行半自动运行。全自动为特殊机器才有，通用机一般无此模式。
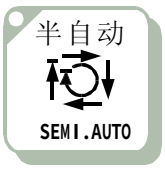	按此键系统进入半自动操作	
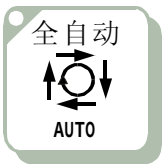	按此键系统进入全自动操作	

6、电热开/关键 和马达开/关键

在手动模式，按一次按键左上方的指示灯亮，表示此功能状态已打开；再按一次按键左上方的指示灯灭，表示此功能状态已关闭，继续按下此按键，此功能将轮流打开或关闭。当紧急开关停止时，马达迅速断电，但不影响电热工作。

7、紧急复位 键

在任何时刻下，按一次按键左上方的指示灯亮，系统即跳回手动模式同时终止所有动作输出，但不影响马达及电热工作。也用于发生异常报警时，做报警解除按键。

8、手动操作键

按　键	使 用 说 明	操　作　条　件
	开模操作	1、开模未到终止位置；
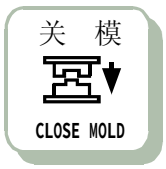	关模操作	1、安全锁输入正常； 2、电眼输入正常； 3、顶针后退到碰上或顶退时间到； 4、关模未到终止位或时间未终止； 5、左或右滑模已到定位；
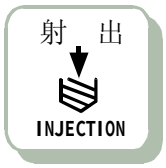	射出操作	1、保压时间未完结； 2、料筒温度必须达到设定值范围内；
	射退操作	1、料筒温度已达设定值范围；
	顶出操作	1、如用行程，行程未到终止位置； 2、如用时间，顶出时间未完结； 3、开模已到终止位置； 4、如用抽芯/绞牙，出芯/退牙已完成； 5、如用滑模，左或右滑模已到定位；
	顶退操作	1、如用行程，行程未到终止位置； 2、如用时间，顶退时间未完结；
	座进操作	1、无条件；
	座退操作	1、无条件；
	调模操作	1、按亮此键后调模速度减慢；

按　键	使 用 说 明	操　作　条　件
吹　气 BLOW	吹气操作	1、吹气选择使用； 2、吹气时间未完结；
储　料 SCREW ROTATE	储料操作	1、储料未到终止位置； 2、料筒温度必须达到设定值范围内；
自动清料 AUTO PURGE	自动清料操作	1、自动清料选择使用； 2、自动清料次数未完结； 3、料筒温度必须达到设定值范围内；
多次顶 EJECTOR	多次顶针操作	1、操作条件同顶出、顶退； 2、顶针设定次数未完结；
润　滑 LUBRICATE	滑润泵工作	1、选择使用；
左滑模 TABLE LEFT	左滑模操作	1、开模终止； 2、顶退终止； 3、左滑模未到终止位；
右滑模 TABLE RIGHT	右滑模操作	1、开模终止； 2、顶退终止； 3、右滑模未到终止位；
压力预调 PRESS ADJUST	压力预调操作	1、按亮此键后方可进行压示操作；
增　加 INCREASE	压力增加操作	1、压力预调功能已选择；
减　小 DECREASE	压力减小操作	1、压力预调功能已选择；

按　键	使 用 说 明	操　作　条　件
	绞牙进操作	1、绞牙选择使用； 2、绞牙进时间未完结； 3、顶退终止；
	绞牙退操作	1、绞牙选择使用； 2、绞牙退时间未完结； 3、顶退终止；
	入芯操作	1、抽芯选择使用； 2、入芯未到终止位置或时间未完结； 3、顶退终止；
	出芯操作	1、抽芯选择使用； 2、出芯未到终止位置或时间未完结； 3、顶退终止；

9.数字项设定范围

序　号	设　定　项	设　定　范　围	单　位
1	时间设定	数字≤999.9	秒
2	压力设定	数字≤140	Bar
3	速度设定	数字≤99	%
4	温度设定	数字≤999实际温度使用最大700度	℃
5	锁模位置设定	数字≤999.9	mm
6	射出位置设定	数字≤999.9	mm
7	滑模位置设定	数字≤5999.9	mm
8	模具资料储存	数字≤80	号
9	预定产量	数字≤999999	个

如设定值超出以上范围，系统将不接受设定之数字，而保留原有设定值。 为了配合数据输入的习惯，本系统的数据输入是从右向左显示。

第三章：参数/功能设定说明

1.普通机开机主页面

打开电源，旋动红色急停开关，电脑运行灯RUN灯亮，在屏幕上可看到以下的画面，此时控制系统已经正常工作，可以开始操作机器。

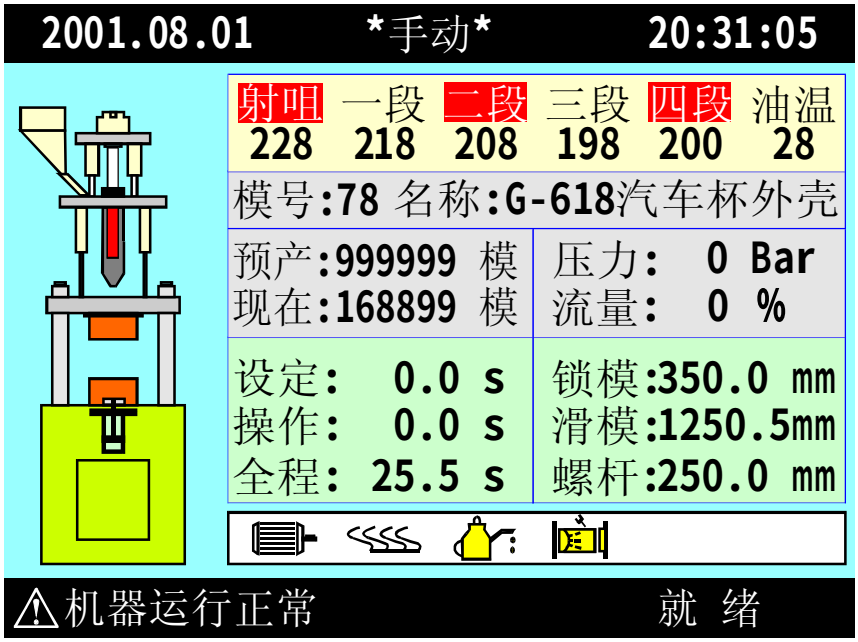

重新开机后或任何时间按下

键，即可进入机器监视页之画面。此页提供温度监视以及机器动作监视之用，模具名称和模具号码由模具资料画面设定。温度列和现在油温是显示各段的实际值。不能 进行资料更改。画面的各部功能分述如下：

状态说明

状　　态	表　示　意　义
	表示马达已经运转；
	表示电热已经打开；
	表示润滑泵正在打油；
	表示电眼输入正常；

2.C 型机开机主页面

打开电源，旋动红色急停开关，电脑运行灯RUN灯亮，在屏幕上可看到以下的画面，此时控制系统已经正常工作，可以开始操作机器。

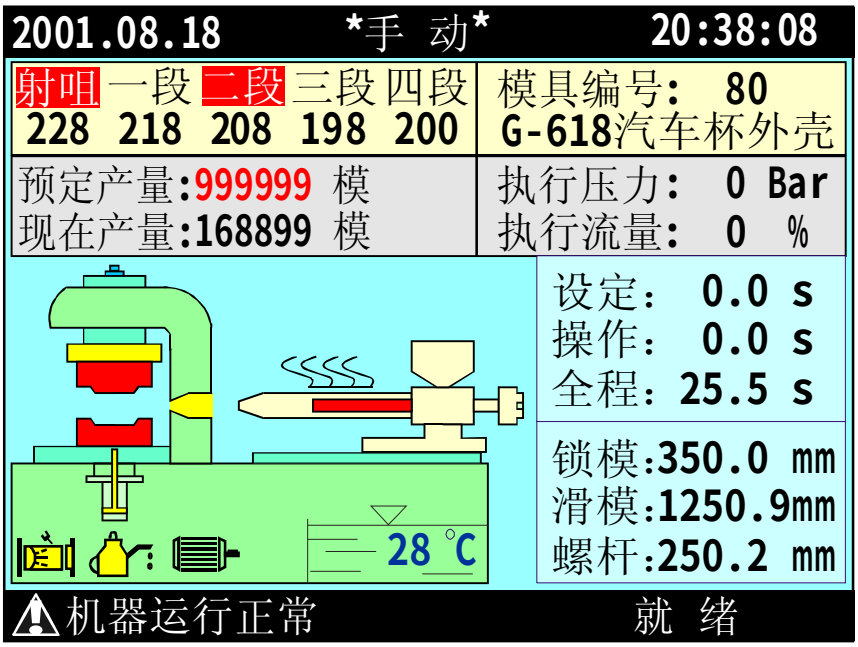

重新开机后或任何时间按下

键，即可进入机器监视页之画面。此页提供温度监视以及机器动作监视之用，模具名称和模具号码由模具资料画面设定。温度列和现在油温是显示各段的实际值。不能 进行资料更改。画面的各部功能分述如下：

状态说明

状　　态	表　示　意　义
	表示马达已经运转；
	表示电热已经打开；
	表示润滑泵正在打油；
	表示电眼输入正常；

显示说明

显　　示	表　示　意　义　及　说　明
手动	表示机器运行模式；
二段	表示该段正在加温；
模号	当前使用的模具编号；
预产	当前模号的开模次数设定值；
现在	记录系统在自动运行过程中当前模号的开模次数；
全程	系统实际运行的周期时间；
操作	当进行的动作有时间值设定时，操作时数会逐渐增加至设定时数后，才进行下一个动作，如果设定的是次数则显示会把已进行的动作次数显示，直至次数达到设定的值为止；
设定	正在运行动作的时间值或计数值；
压力	正在进行动作的设定压力值；
流量	正在进行动作的设定流量值；
锁模	显示当前锁模位置，单位为毫米；
滑模	显示当前滑模位置，单位为毫米；
螺杆	显示当前螺杆位置，单位为毫米；
机器运行正常	显示机器现在报警内容；
就　绪	显示机器正在运行的动作；

再按

键看到如下的画面：

报警状态说明

报 警	产 生 原 因	解 决 方 法
电眼异常	当**X04**电眼输入点无信号输入时报该条件信息；但报警器只在做合模才有输出。	检查电眼连接线路是否正确电眼是否被长遮或失效。
合模未定时完成	未能在“合模限时”内完成合模动作。	检查合模过程有无异常，如无异常，则可把“合模限时”适当调长一些。
低压护模时间到	假如低压时间到，尚未转高压则警报。	检查模具内有无杂物，如无杂物，则可把“低压时间”适当调长一些。
安全输入故障	当做合模时**X00**无信号输入时报警；	请检查安全锁是否正确连接；输入端**X00**是否正常接通。
合模按钮故障（双滑模无此报警）	当**X10**与**X11**只有一个通时报警；	请检查左右合模按钮是否正确地连接到输入端**X10**及**X11**上，及能否正常压合。
储料未定时完成	储料时，在“储料限时”时间内，未能完成储料动作；	检查储料过程有无异常及料桶内的料是否已用完，如无异常，则可把“储料限时”适当调长一些。
开模未定时完成	未能在“开模限时”内开模到位。	检查开模过程有无异常，如无异常，则可把“开锁模限时”适当调长一些。
马达故障	当马达保护点**X22**有信号输入时报警。	检查油压马达是否因过载工作导致热继电器产生保护动作。
周期时间已到	自动生产周期时间超出设定[周期时间]。	检查自动生产过程有无异常，如无异常，可将[周期时间]设定值适当调长一些。。
产量已到预定	启用了产量停机功能且开模数已达产量预设数，机器停止运转。	解决办法：如果在产量到后还要使机器继续运行，只要把生产管理页面的[报警后停机]设置为[不用]；或把当前模号的开模总数清零即可。
开模未到定位	手动顶出时，开模未到达开模停止位置；	重新操作开锁动作，或检查开模终止**X12**有无接通。

操作/提示状态说明

报　警	产　生　原　因
一段温度高	机器料筒的对应该段实际温度，偏高于上限设定值。
二段温度高	
三段温度高	
一段温度低	机器料筒的对应该段实际温度，偏低于下限设定值。
二段温度低	
三段温度低	
一段断线	机器料筒的对应该段感温线断线或感温线故障。
二段断线	
三段断线	
顶退未到定位	当操作滑模或合模时,而顶退未到定位。
滑模未到定位	当操作顶针或合模时,而滑模未到定位。
自动清料完成	当使用自动清料时，按设定次数动作结束后。
功能未选用	当手动操作某个功能按键时，而该功能未选用。
请开马达	如选择使用马达，马达未起动按半/全自动键时提示。
先退出压示状态	当选择压力预调，操作非[增加、减小]按键时。
先进入压示状态	没选择压力预调，操作[增加、减小]按键时。

3.开锁模资料设定

按 开锁模 M.PLT 键，将进入开/合模设定页面，此时画面显示如下：

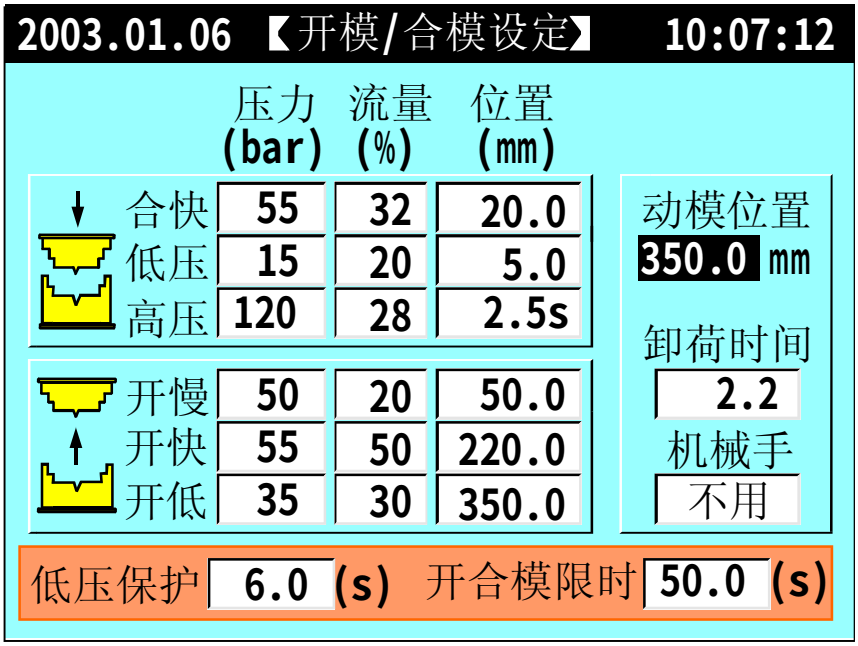

参数设定/动作流程/功能方式说明

合快——————→低压——————→高压——————→锁完
20.0mm　　5.0mm　　高压时间
├——————→　　（X03）
低压保护 6.0sec

(1) 锁模：先进入快速锁模，行至 **20.0mm** 时，进入低压锁模,再行至 **5.0mm** 时进入高压锁模，待高压时间到或 **X03** 输入点 **ON** 即锁模完。如低压时间到，尚未转高压则警示 **[** 低压护模时间到 **]**，并自动开模。

(2) 低压限时：为合模低压保护时间，请尽可能不要设定太大，应合适为宜，否则将出现保护不了模具的情况。

开慢——————→开快——————→开低——————→开完
50.0mm　　220.0mm　　350.0mm

(3) 开模：先进行开模卸荷，卸荷时间到进入开模慢速,行至**50.0mm** 时切换至开模快速，再行至**220.0mm**时切换至开模低速，再行至**350.0mm**时即开模完成。

(4) 开合模限时：表示开模或锁模的限制时间，请尽可能不要设定太小，应合适为宜否则系统将报警[开/合模未定时完成]。

(5) 机械手：如需使用机械手，请选择 [使用]，选择使用后，全自动模式时，机器在开模完输出机械手信号，锁模前先确认收到机械信号后才进入下一循环同时结束机械手信号输出。

4.射胶/保压资料设定

按 射 胶 INJECTION 键，将进入射出保压设定页面，此时画面显示如下：

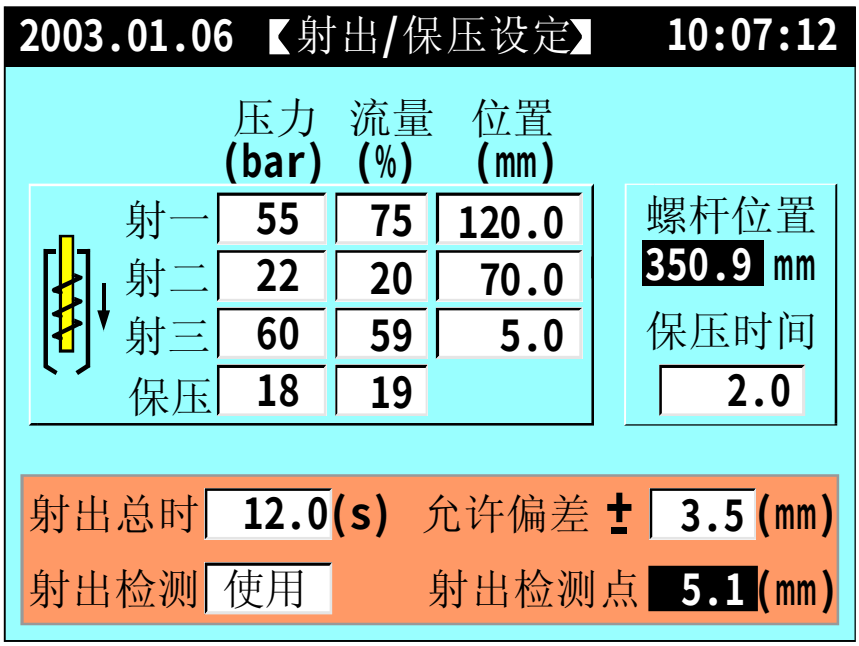

参数设定/动作流程/功能方式说明

(1) **动作流程**：一段射出行至**120.0mm** 时切至二段，再行至**70.0mm** 时切入三段，再行至 **5.0mm** 切入保压。

(2) **射出总时**：监示射出正常行程当进入射出时即开始计时，等计时到，不论距离是否到达即切入保压，因此射出时间应设大于实际时间。

(3) **射出检测**：可选择 [不用] 与 [使用] ,当选择使用时在半/ 全自动模式下，电脑自动取前**20**模的射出终点平均数值做为射出检测点，用户可设定允许误差数值范围。若第**21**模后，有发现射出未到达此检测点或超过此检测点，则报警 [射出失败]，同时产量管理视这模为不良品。

5.储料/抽胶资料设定

按 储 料 FEEDING 键一次，将进入储料/抽胶设定页面，此时画面显示如下：

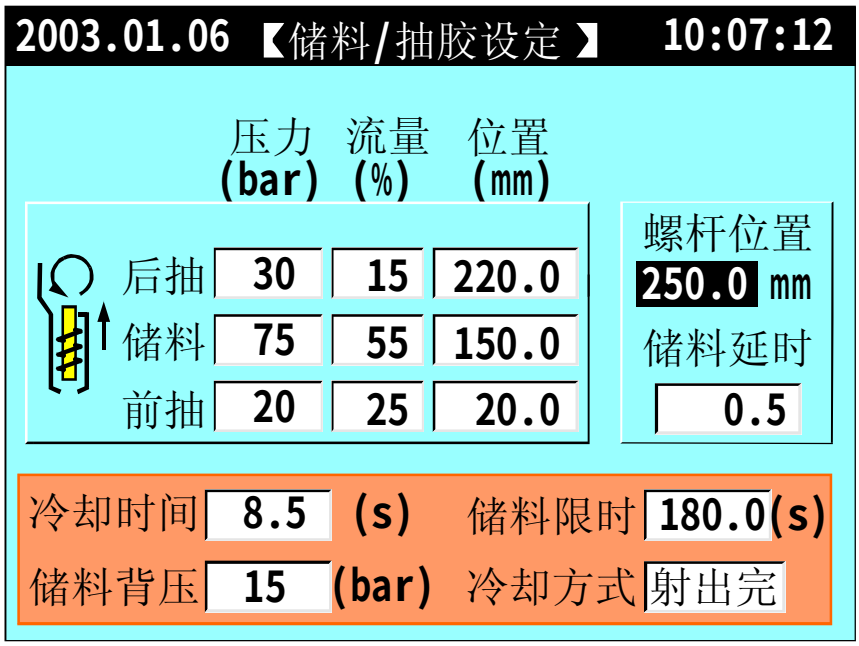

参数设定/动作流程/功能方式说明

前抽———→储料———→后抽———→抽完
20.0mm　150.0mm　220.0mm
├———→
熔胶限时 25.0 sec

(1) **动作流程**：保压完，先前抽一段时间行至 **20.0mm** 时切至储料，再行 **150.0 mm** 时切入后抽，再行至 **220.0mm** 时储料抽胶完。

(2) **储料延时**：为储料开始延迟时间，射出保压结束后经过该延迟转入储料。

(3) **冷却时间**：在自动操作时,射胶保压完成后,冷却时间开始计时,此时储料、抽胶动作所运行时间亦为冷却时间的一部份，动作时间超过冷却时间，则冷却时间结束,储料、抽胶完成后才可以开模,反之，冷却时间结束，即行开模。

(4) **储料限时**：为缺料报警时间，当时间到，储料还未完成视为缺料，因此限时时间设定比实际储料时间长,否则会报警。

(5) **储料背压**：储料时调节螺杆向后退的压力。

(6) **冷却方式**：可选择射出完、储料完，选择射出完，则射出完开始启动冷却时间计时，选择储料完，则储料完开始启动冷却时间计时。

6.自动清料资料设定

按 储　料 FEEDING 键两次，将进入自动清料设定页面，此时画面显示如下：

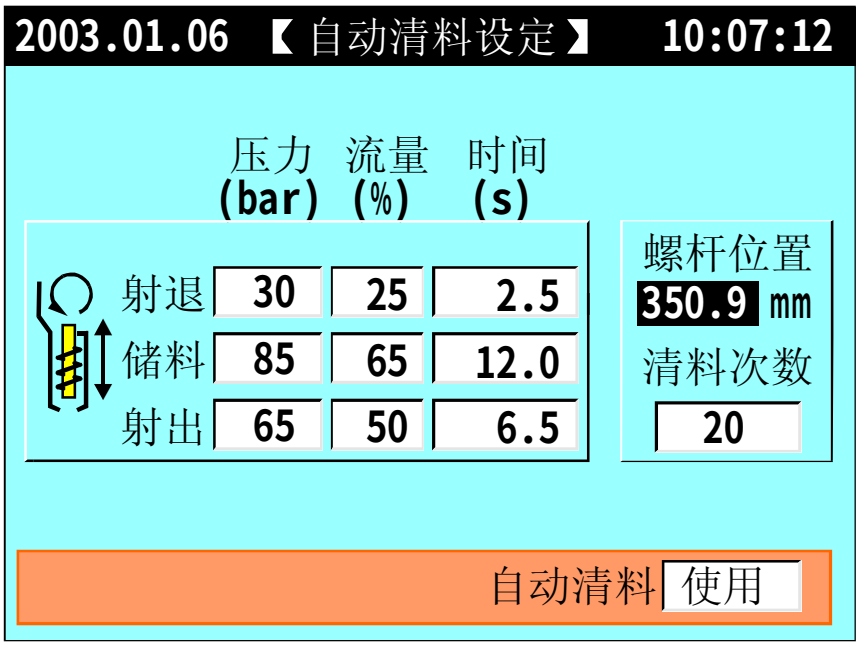

参数设定/动作流程/功能方式说明

(1) 自动清料方法： 自动清料功能设[使用]于手动模式，按自动清料键，系统开始执行自动清料动作，动作流程如下：

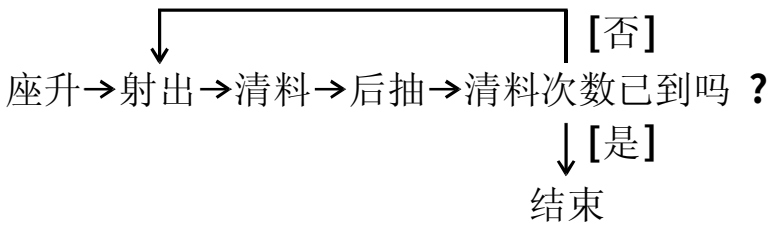

(2) 清料次数： 重复做清料、射出动作的次数。

7.座台/顶针资料设定

按 座台/顶针 NOZZ/EJE. 键，将进入座台/顶针设定页面，此时画面显示如下：

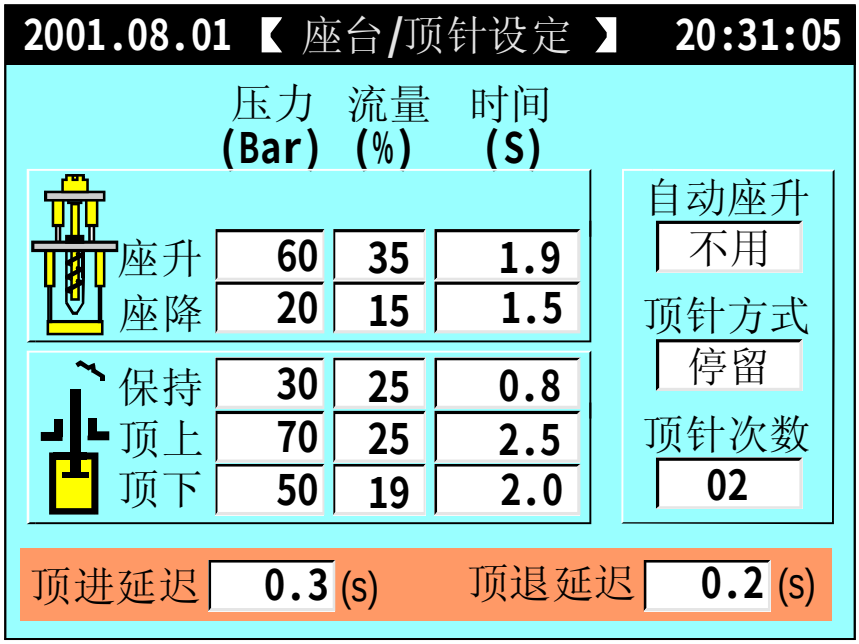

参数设定/动作流程/功能方式说明

(1) **自动座升:** 可选择[不用]与[储料完]或[冷却完]；选择储料完则自动操作时储料完成后作座升动作,选择冷却完则自动操作时冷却完成后作座升动作。

(2) **顶针方式:** 可选择[定次]与[停留]；选择停留，则于半自动中使用，顶进动作到极限后停止，直到下一循环关模前再做顶退。

(3) **顶针次数:** 设定顶针动作次数。

(4) **顶进延迟:**在自动操作时，开模完成后延迟时间，再行顶进。

(5) **顶退延迟:**在自动操作时，顶进完成后延迟时间，再行顶退。

(6) **[注]: 手动顶出时,不受次数限制 (但不能为 0000)。**

8.滑模/顶定位资料设定

按 滑 模 TABLE MOLD 键，将进入滑模/定位设定页面，此时画面显示如下：

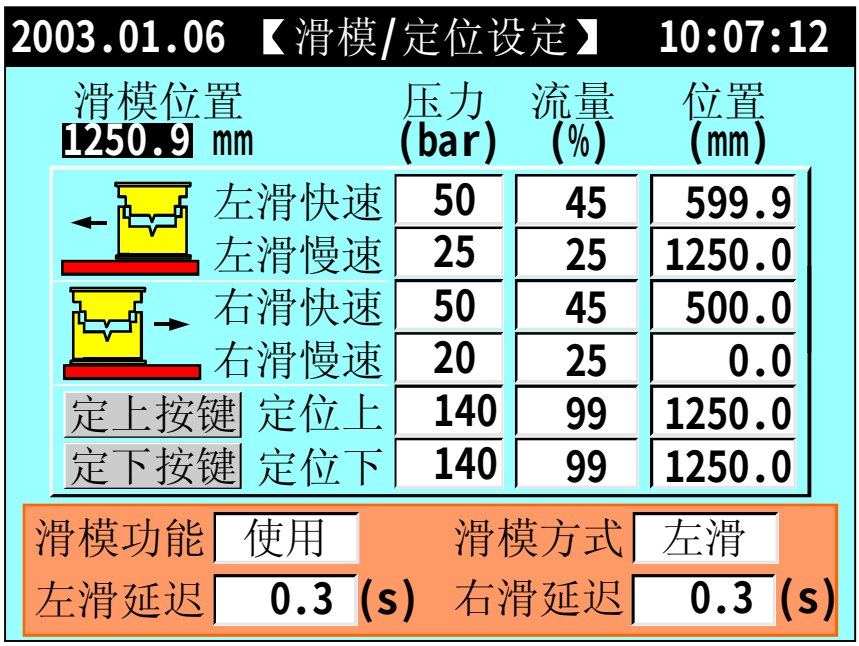

参数设定/动作流程/功能方式说明

(1) 滑模功能： 可按输入键选择[不用].[使用]，选择使用时滑模方式设定有效。

(2) 滑模方式： 可按输入键选择[左滑].[右滑].[双滑]。

(3) 选择左滑： 开模完→做左滑动作→左滑完→顶针→顶针完→等待→按左/右合模按钮→右滑→右滑完→合模→开始第二循环。

(4) 选择右滑： 开模完→做右滑动作→右滑完→顶针→顶针完→等待→按左/右合模按钮→左滑→左滑完→合模→开始第二循环。

(5) 选择双滑： 开模完→等待→按左/右合模按钮，如上模做右滑动作→则左滑动作→左滑完→合模→开始第二循环。

(6) 单滑板机时:左滑为滑出，右滑为滑入。

(7) 左滑延迟： 开模完至左滑动作开始的时间。

(8) 右滑延迟： 开模完至右滑动作开始的时间。

9.抽芯资料设定

按 滑 模 TABLE MOLD 键两次，将进入抽芯/绞牙设定页面，此时画面显示如下：

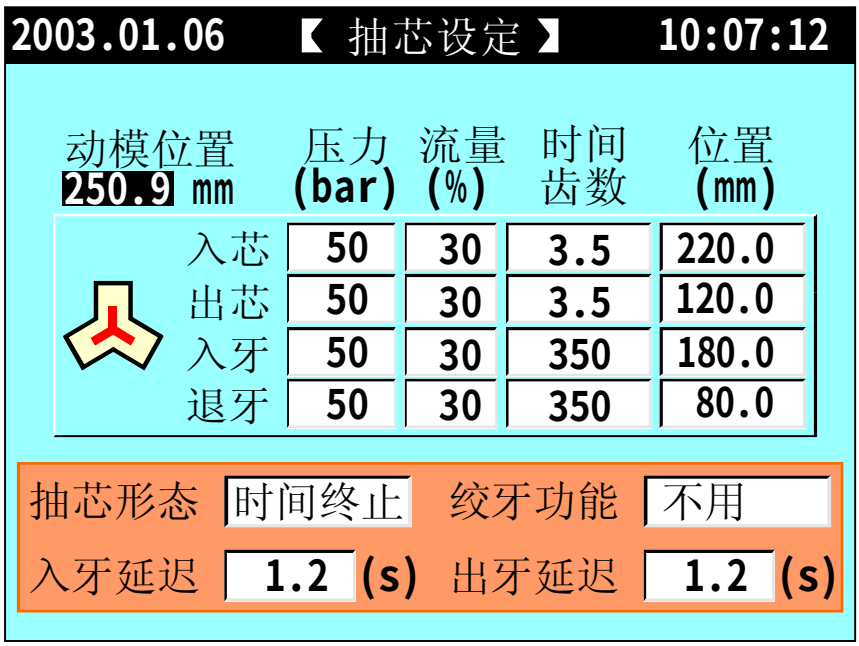

参数设定/功能方式说明

(1) 抽芯形态：可选择 [时间终止]、[行程终止]、[绞牙计数]、[不用]，选择时间，则设定时间到终止抽芯动作；选择行程，则当输入点停止信号 [ON] 时终止抽芯动作；选择绞牙计数，可做绞牙控制，动做终止由输入绞牙脉冲个数决定。

(2) 开始位置：入芯和出芯开始动作的位置，即模板在何处停止，做抽芯A、B 动作之设定值。

(3) 入芯B延迟：自动运行到入芯 B 开始位置后先延迟，延迟时间到，再做入芯B之流程动作。

(4) 出芯B延迟：自动运行到出芯 B 开始位置后先延迟，延迟时间到，再做出芯B之流程动作。

10.吹气资料设定

按 滑　模 TABLE MOLD 键三次，将进入吹气设定页面，此时画面显示如下：

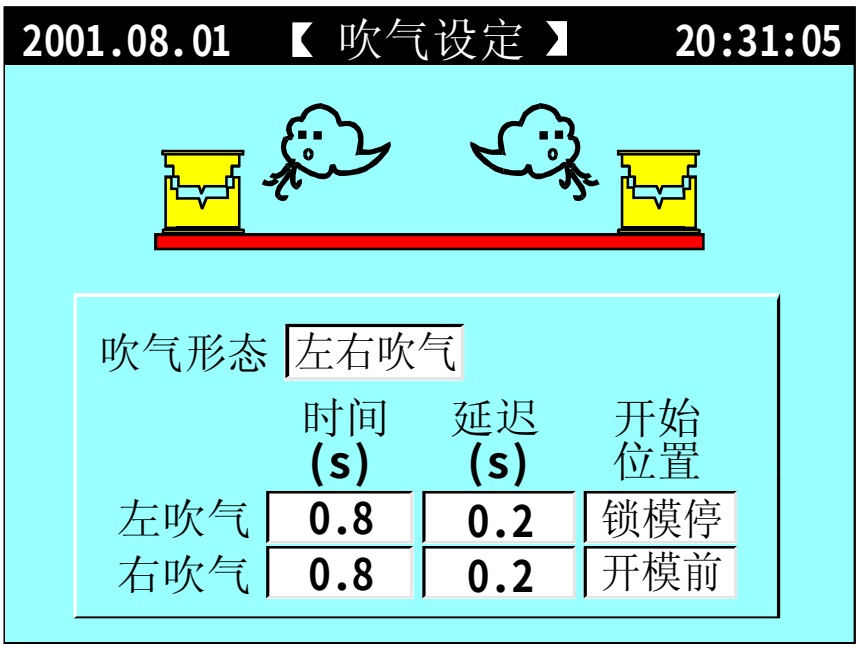

参数设定/功能方式说明

(1) 吹气形态： 可选择[不用]、[左吹气]、[右吹气]、[左右吹气]利用此一功能可使用在需要吹气托模的模具上。

(2) 开始位置： 可选择[开模前]、[开模完]做吹气动作之设定值。

(3) 延迟时间： 自动运行到吹气开始位置后先延迟，延迟时间到再做吹气动作。

11.计时/计数资料设定

按 时 间 TIME 键，将进入计时/计数设定页面，此时画面显示如下：

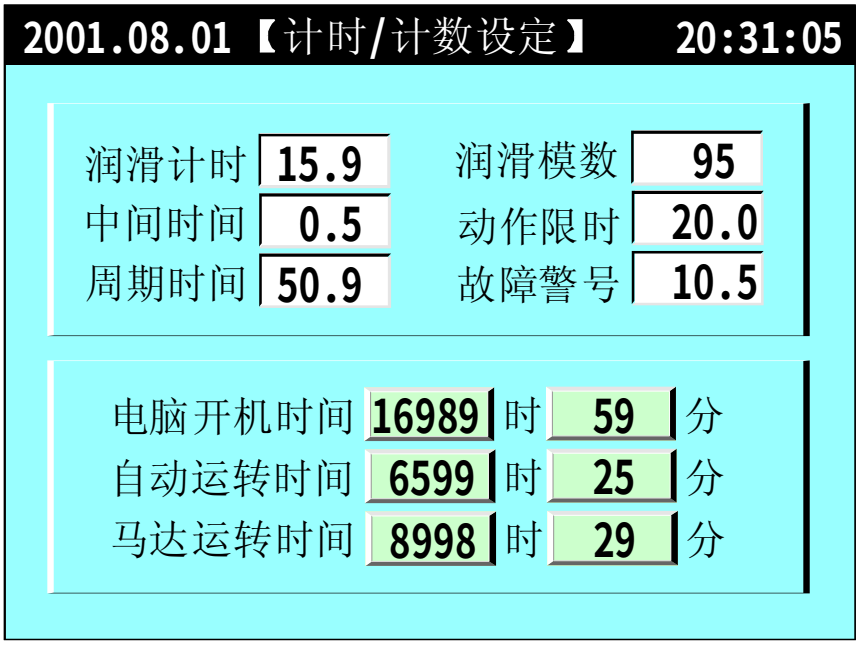

参数设定说明

(1) **润滑计时**：表示打油泵单次运行时间。
(2) **润滑模数**：计算开模次数，当开模次数到达设定值时，打油泵开始工作。
(3) **中间时间**：在全自动过程中,顶针完成工作后至下一个循环锁模动作的时间。
(4) **动作限时**：动作输出时的允许最长时间。
(5) **周期时间**：自动过程中运行周期的限时时间，如果一个循环实际运行的时间超过周期限时，系统报警[周期时间已到]。
(6) **故障警号**：发生故障输出时的最长时间时间到停止报警，以免长期报警。

12.温度资料设定

按 温 度 TEMP. 键，将进入温度设定页面，此时画面显示如下：

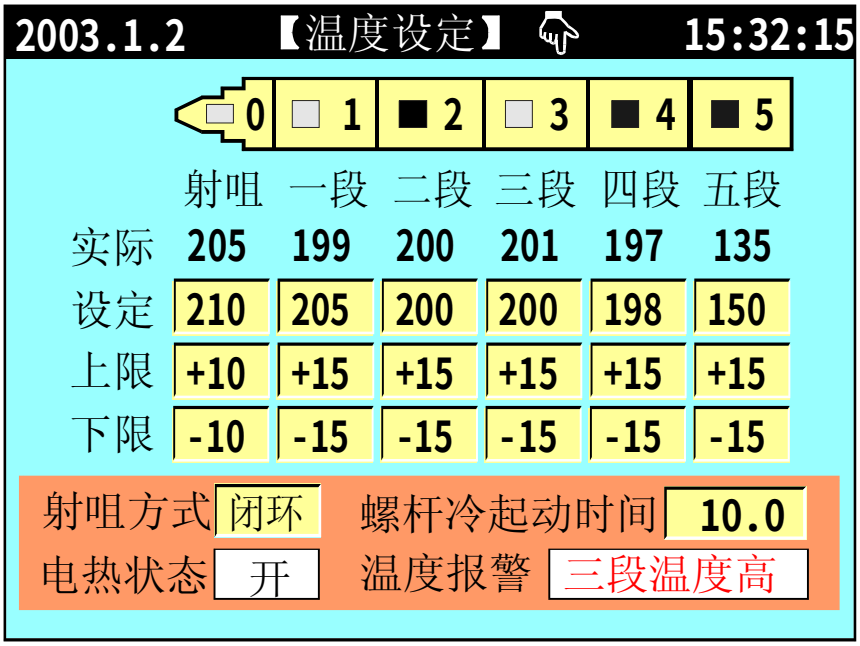

参数设定说明

温度设定值单位为1℃[摄氏度]，立式机料筒温度经K、J型热电偶线反馈至控制系统闭环控制。

系统共提供五段温度控制及一段油温检测，射咀段可选择[开环]/[闭环]控制除控制温度，系统亦监察各区的温度，有否超越设定的上下限值，温度低于下限则不能射胶、熔胶等动作防冷螺杆起动，温度高于上限则报警，所有各段温度状态均在主画面中显示出来。

部分塑胶密度与料管加热温度参考资料

原料简名	密度	加热温度°C		原料简名	密度	加热温度°C
A.B.S	1.01-1.05	190-270		PMMA	1.17-1.20	180-260
PS	1.05	190-240		PPO	1.08-1.09	260-330
A.S	1.06-1.07	180-250		PA/NYLON	1.08-1.17	230-290
H.P.S	1.05-1.08	220-280		NYLON66	1.03-1.15	280-330
L.P.S	0.91-0.93	150-260		PVC/S	1.20-1.40	150-180
H.P.E	0.94-0.96	190-260		PVC/H	1.30-1.58	160-200
P.P	0.98-0.90	200-290		P.E.T	1.38-1.41	280-310
P.C	1.2-1.22	280-320		P.T	1.41-1.52	220-280
P.O.M	1.41-1.42	190-230				

13.预热资料设定

按 温 度 TEMP. 键两次，将进入预热设定页面，此时画面显示如下：

参数设定说明

预热功能:可做一周七天的时间预约设定，本系统提供某一天是否使用预先加热功能，如选择**[OFF],**将不会使用预热功能,如选择**[ON]**，系统将按当天的开 /关时间设定值控制加热系统加热，机器在操作员上班前自动把料筒加热到工作温度，减小操作员等候料筒升温的时间。

***[注]:时间输入值采用 24 小时制输入值 00:00 表示午夜 12:00**

14.模具资料设定

按 资 料 DATUM 键，将进入模具资料设定页面，此时画面显示如下：

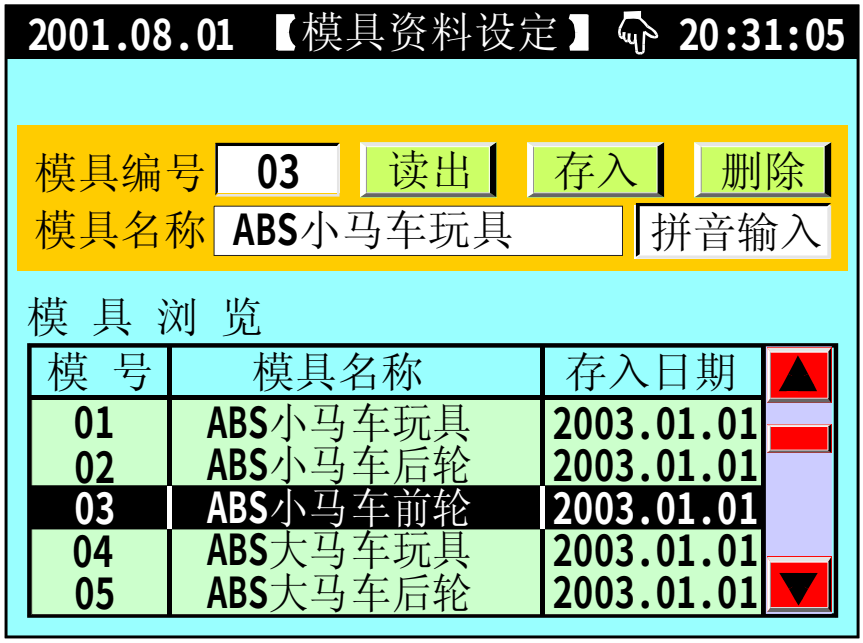

参数设定说明

(1) **模具编号**：本控制系统可储存80组模具号，更改模具编号后，系统自动调出更改模号资料。

(2) **模存方法**：光标移至模具编号栏，输入模具号，再将光标移到模具名称栏，输入模具名称，本系统提供英文/拼音输入法，输入名称后将光标移至存入栏按输入键存储。

(3) **模取方法**：将光标移至模具编号栏，输入要读出的模具号，再将光标移到读出栏按输入键读出。由于模号读出将会该变当前模号及改变全部页面设定参数资料，为防止在半/全自动模式下，页面设定参数的突变会造成产品质量的不良影响及意外事故事故的发生，模取功能只限于手动模式。

(4) **删除方法**：将光标移至模具编号栏，输入要删除的模具号，再将光标移到删除栏按输入键删除，当前模号不可删除。

(5) **模具查阅方法**：将光标移至模具浏览栏可利用上下键卷动画面查阅。

15.生产资料设定

按 资 料 DATUM 键两次，将进入生产资料设定页面，此时画面显示如下：

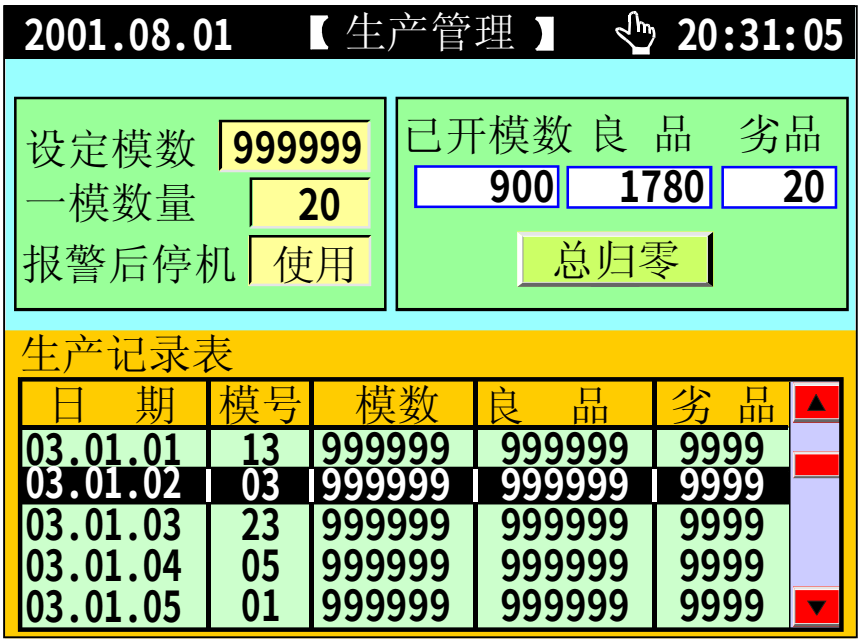

参数设定说明

(1) **良品等于**已开模数乘以一模数量减去劣品。劣品是由射出检测功能控制，当射出检测使用时，依行程中，如有过量或不足状况发生时，则劣品数增加一模数量值，并报警[检测到不良品]。

(2) **设定模数**：预生产的模数设定，系统自动于已开模数到达设定模数前 **5**模，开始警报至模数到达。

(3) **报警后停机**：可选择[使用]、[不用]，如选择不用则设定模数到达后不停机，继续生产，直到操作员停机后才停机。

(4) **生产记录查阅方法**：将光标移至生产记录栏可利用上下键卷动画面查阅。

16.特殊参数调整/设定

在主画面按

键，将进入特殊参数调整/设定页面，此时画面显示如下：

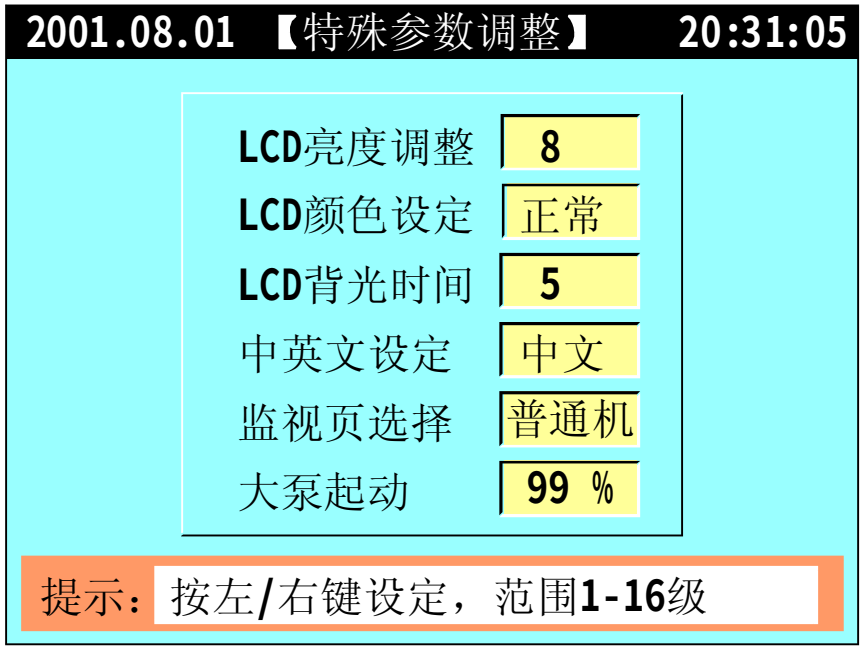

参数设定说明

(1) LCD亮度调整：将光标移到该处，按 键，屏幕将逐渐变暗；按 键屏幕字符将逐渐增亮，调整范围“**1-16**”级。

(2) LCD颜色设定：系统提供[正常、反色]两种选择，将光标移到该处，按

键后，可进行相互转换。

(3) LCD背光时间：系统具备屏幕保护功能，背景灯时间可设定，设定范围 1-5 分钟，如设定时间内未操作键盘时，则背景灯自动OFF。

(4) 监视页选择：系统提供 [C型机、普通机] 两种选择，此项选择将决定监视页的主图显示。

(5) 中英文设定：系统提供[中、英文语言]两种选择,将光标移到该处，按

键，可进行相互转换。

第四章：系统调试设定说明

1. 工程师设定页面

在主画面按

键，将进入工程师设定页面，此时画面显示如下：

输入密码 * * * * 后如正确则出现 ☑ ，如不正确则是 ☒ ，正确后可进入系统参数设定页面，如您是机器最终用户，代表您绝无需调整系统参数，如有疑问请与机械厂联系，否则参数调乱，将有可能发生损坏机床性能及造成不稳定或无法运行。

如密码输入正确后，光标会自动跳到右边的第一栏，可用 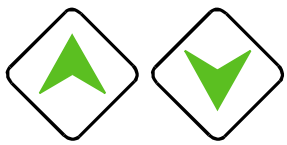 键选择各栏内容再按

键进入。或直接按如下按键进入相应页面：

按　键	进　入　页　面	按　键	进　入　页　面
开锁模 M.PLT	延迟设定	滑　模 TABLE MOLD	特殊功能选择
射　胶 INJECTION	压力/流量设定一 压力/流量设定二	时　间 TIME	备用/可编程备用功能
储　料 FEEDING	压力预调　流量预调 背压预调	温　度 TEMP.	温度参数/时间设定
座台/顶针 NOZZ/EJE.	电子尺设定	资　料 DATUM	机器编号/出厂值设定

2. 延迟设定页面

密码输入正确后，按 开锁模 M.PLT 键，将进入延迟设定页面，显示如下：

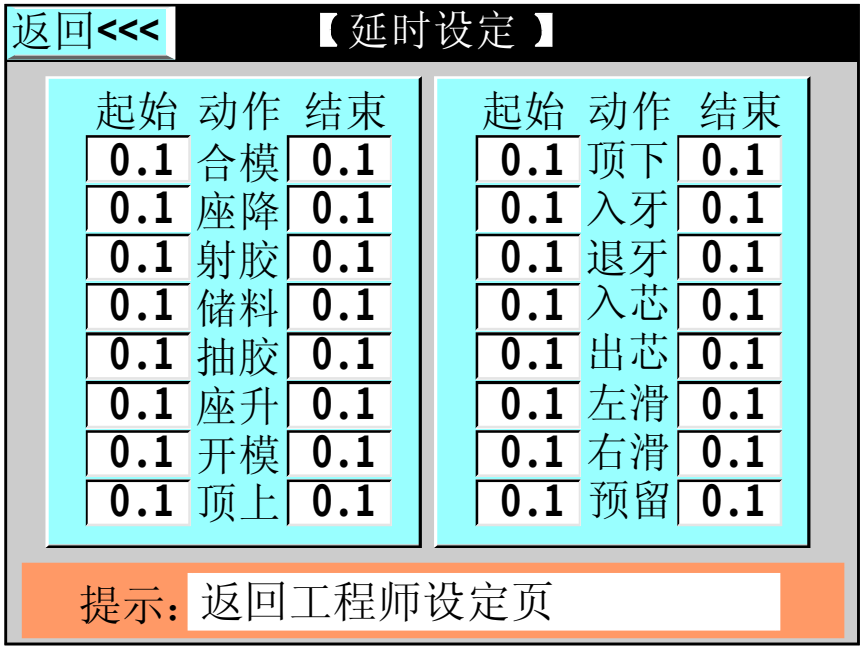

参数设定说明

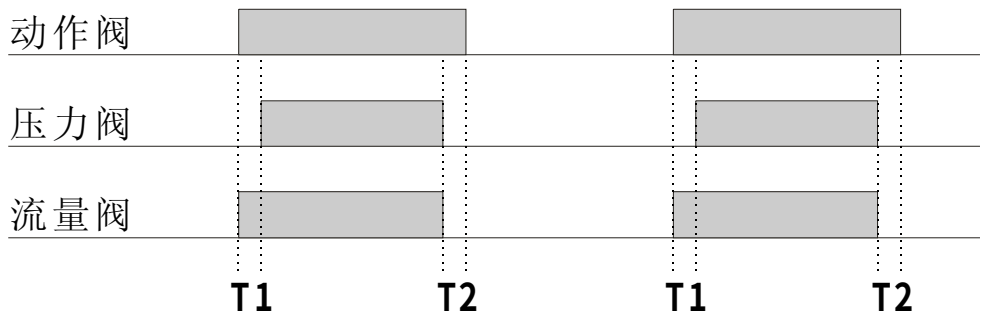

(1) 起始延迟的意义：对应动作阀 ON→ [延迟时间T1→压力输出ON ; 流量输出ON]

(2) 结束延时的意义：对应动作 [压力输出OFF ; 流量输出OFF] →延时时间T2→ 动作阀OFF

(3) 本系统起始[T1]、结束[T2]可设定范围 0.0-0.5秒。

3. 压力/流量斜率设定页面

密码输入正确后，按 射 胶 INJECTION 键一次，将进入压力/流量设定一页面，显示如下：

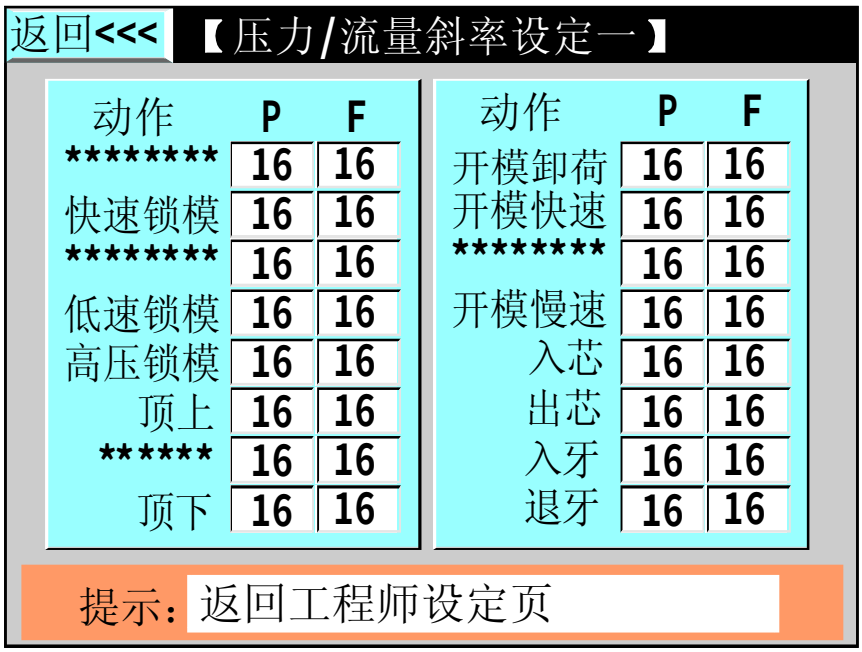

密码输入正确后，按 射 胶 INJECTION 键两次，将进入压力/流量设定二页面，显示如下：

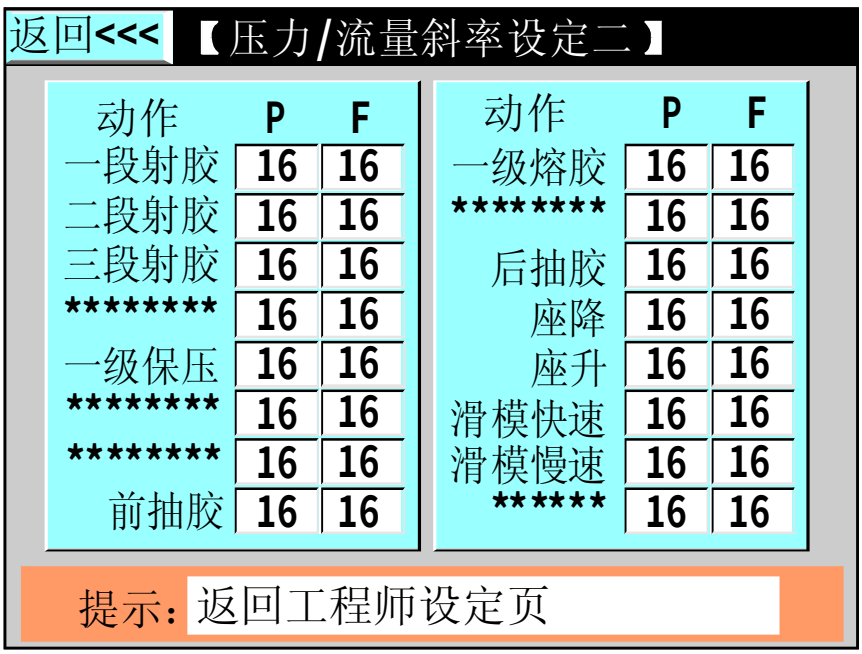

参数设定说明

压力/流量斜率指一个压力/流量，变化到下一个压力/流量值时,上升或下降的陡峭程度，“1”为变化最慢，“16”为最快；设定范围[1-16]。

4. 压力预调页面

密码输入正确后，按 储 料 FEEDING 键一次，将进入压力预调页面，显示如下：

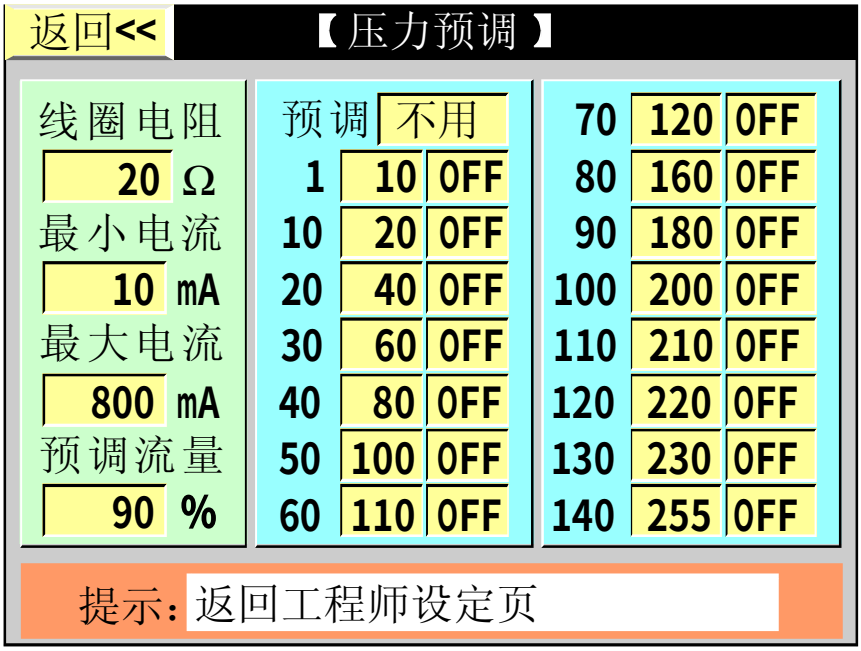

参数设定说明

压力预调为压力输出线性调整；由于各厂家油路整体设计及使用比例压力阀比例特性差异，除厂家特殊要求外，一般标准值为压力**0-800mA**，输出阻抗为**10-20Ω**。

压力调整方法：

该页面参数出厂时均已调好，如用户所配之比例阀特性差异，无法达到正常比例及线性比例时则可调整该页参数，首先将预调设为 **[使用]**，再将预调栏设为 **[ON]**，例如**50**栏位**50bar**压力位置，此时压力表会输出压力，若表上读值为**45bar**，则须增加该栏之参数，慢慢往上增加参数，直到压力表输出值为**50bar**；反复调整需要调整的每一栏参数，可使所设定之**0-140bar**压力完全与油压表上之压力一一对应，调整好后，电脑会自动进行线性处理，并将处理结果做为之后正常之**D/A**比例输出值。

5. 流量预调页面

密码输入正确后，按 储 料 FEEDING 键两次，将进入流量预调页面，显示如下：

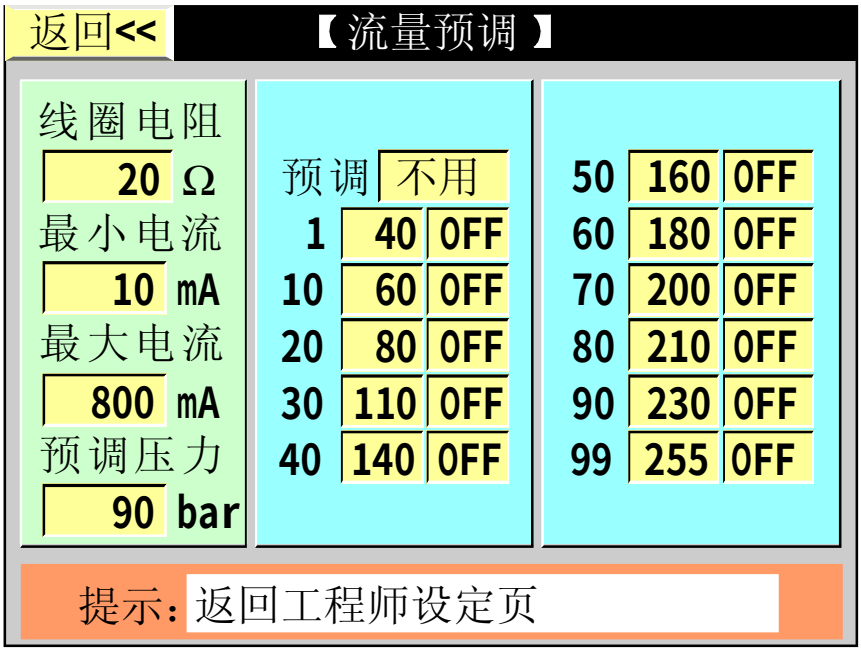

参数设定说明

流量预调为流量输出线性调整；由于各厂家油路整体设计及使用比例流量阀比例特性差异，除厂家特殊要求外，一般标准值为**0-800mA**，输出阻抗为**40Ω**。

流量调整方法:

该页面参数出厂时均已调好，如用户所配之比例阀特性差异，无法达到正常比例及线性比例时则可调整该页参数，关于速度调整，各厂家均有不同的测量方式，也有部分厂家用测熔胶转速表来测量转速，先将料筒温度加热到正常熔胶温度，熔胶速度设定**1**、**10**、**20**、**30**不断往上加数值，至到**99**时，实际有多少，反复调整需要调整的每一栏参数，可使所设定之**0-99%**速度完全与转速表上之比例系数一一对应，调整好后，电脑会自动进行线性处理，并将处理结果做为之后正常之**D/A**比例输出值。

6. 背压预调页面

密码输入正确后，按 储 料 FEEDING 键三次，将进入背压预调页面，显示如下：

参数设定说明

背压预调为背压输出线性调整；由于各厂家油路整体设计及使用比例背压阀比例特性差异，除厂家特殊要求外，一般标准值为压力**0-800mA**，输出阻抗为**10-20Ω**。

背压调整方法：

该页面参数出厂时均已调好，如用户所配之比例阀特性差异，无法达到正常比例及线性比例时则可调整该页参数，先将料筒温度加热到正常熔胶温度，熔胶背压设定 **1、10、20、30** 不断往上加数值，至到 **140** 时，实际有多少，反复调整需要调整的每一栏参数，可使所设定之 **0-140 bar** 背压完全与背压表上之压力一一对应调整好后，电脑会自动进行线性处理，并将处理结果做为之后正常之**D/A**比例输出值。

7. 电子尺设定页面

密码输入正确后，按 座台/顶针 NOZZ/EJE. 键，将进入电子尺设定页面，显示如下：

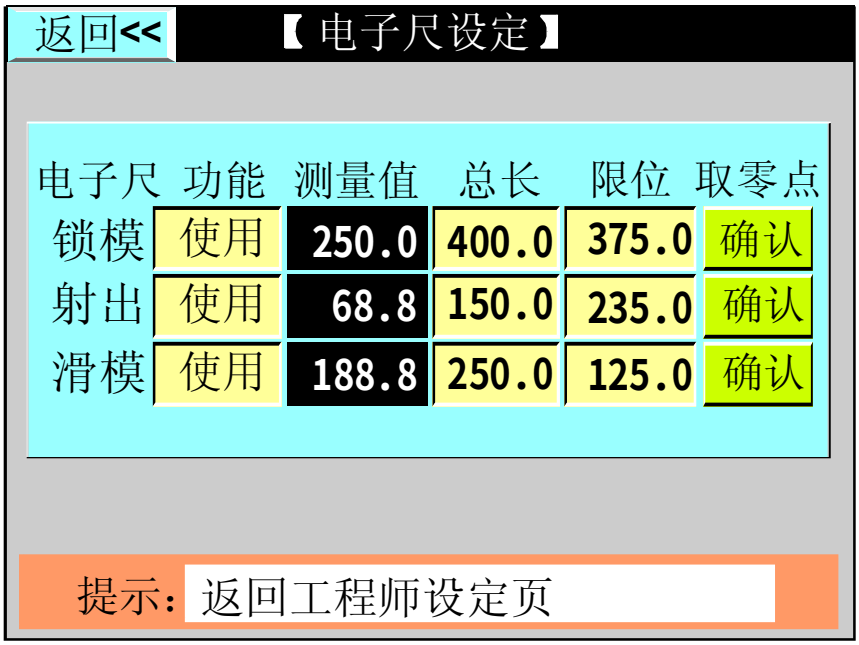

参数设定说明

(1) 电子尺功能：如需使用电子尺，请选择[使用]。如用行程开关控制，请选择[不用]。

(2) 测量值：表示锁模、射出、滑模电子尺的实际动态位置。

(3) 总长：指锁模、射出、滑模电子尺实际长度；

(4) 限位：指位置设定的最大值，此参数将决定于锁模、射出、滑模设定页的最大位置设定值，如设定参数大于限位值，系统将不接受设定之数字，而保留原有设定值。

(5) 取零点：当机器使用电子尺时，功能选择使用后，有可能出现机械动作行程已到位而锁模、射出、滑模电子尺实际位置显示不为“0”的情况，此时可对相应电子尺清零，把光标移至[锁模尺]、[射出尺]、[滑模尺]取零点按钮上，按 输入 ENTER 键即可对相应电子尺清零。

8. 特殊功能选择一页面

密码输入正确后，按 滑　模 TABLE MOLD 键，将进入特殊功能选择一页面，显示如下：

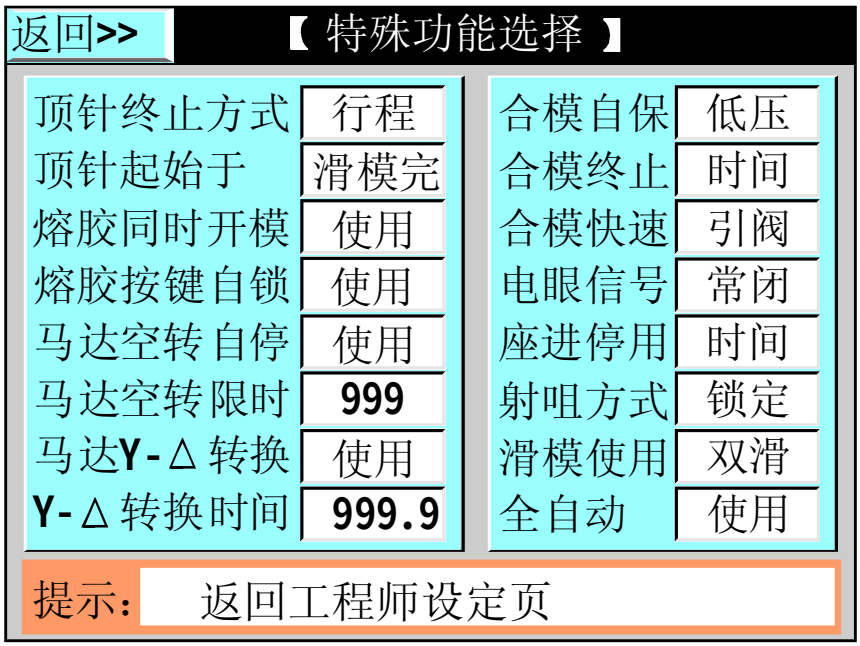

功能参数设定说明

(1) 顶针终止方式：选择行程则由行程终止，选择时间则由设定时间终止。

(2) 顶针起始于：可选择[熔胶完]、[滑模完]；只有双滑模功能选择时起作用。

(3) 熔胶同时开模：使用时冷却时间到，不必等熔抽胶完即可开模。

(4) 熔胶按键自锁：使用时则手动按熔胶键一次后即连续熔胶直到熔胶位置或时间到达后终止熔胶动作，或者再按一次熔胶键即终止熔胶动作。

(5) 马达空转自停：使用时马达空转限时设定有效。

(6) 马达空转限时：设定范围**2-999**分，马达起动时，系统检测在此限时时间内，机器没有做任何操作时则自动关闭马达，以保护马达寿命及节省电费。

(7) 合模自保：可按输入键选择[快速]、[低压]，选择[快速]则快速时开始自保；选择[低　压　]则低压时开始自保。

(8) 合模终止：选择时间则合模高压时，高压时间开始计时，计时到即合模终止；选择[行程]则[合模终止输入点]通即合模终止；

(9) 合模快速：选择引阀**Y51**在开模时一直输出；选择差动**Y51**在开模时不输出。

(10) 滑模使用：可选择双滑模、单滑模、不用，此栏功能选择将决定于[滑模设定]页面的显示及滑模功能的使用选择。

(11) 射咀锁定：选择使用时[温度设定]页之一段方式功能选择被锁定。

(12) 全自动:选择使用时，机器可进行全自动运行。

9. 备用功能设定页面

密码输入正确后，按 时 间 TIME 键一次，将进入备用功能设定页面，显示如下：

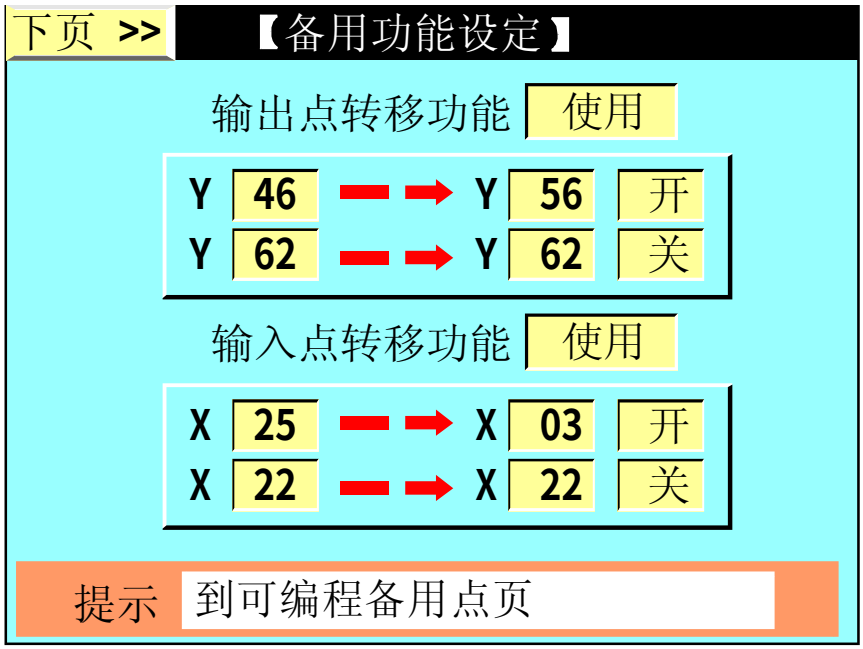

功能参数设定说明

(1) 输出点转移功能:可选择[使用]和[不用]控制,选择使用后输出点即执行转移操作。此功能用于若因某点动作异常或损坏而欲更换至别点控制，可选择此功能。例如：开模输出点有故障时，而现在又不使用抽芯功能，则可将 **Y46**开模点转移到 **Y56** ，再将输出接线调换即完成。本系统提供两个输出点同时转移功能，功能一但选择使用，系统将对两个设定栏进行判断，如该栏后面的状态为[开]则执行转移该栏前面设定的条件。

(2) 输入点转移功能:可选择[使用]和[不用]控制,选择使用后输入点即执行转移操作。此功能用于若因某点输入异常或损坏而欲更换至别点控制，可选择此功能。例如：锁模停输入点有故障时，而现在又不使用抽芯功能，则可将 **X25** 转移到 **X03** ，再将输入接线调换即完成。本系统提供两个输入点同时转移功能，功能一但选择使用系统将对两个设定栏进行判断，如该栏后面的状态为[开]则执行转移该栏前面设定的条件。

10. 可编程备用功能页面

密码输入正确后，按 时 间 TIME 键二次，将进入可编程页面，显示如下：

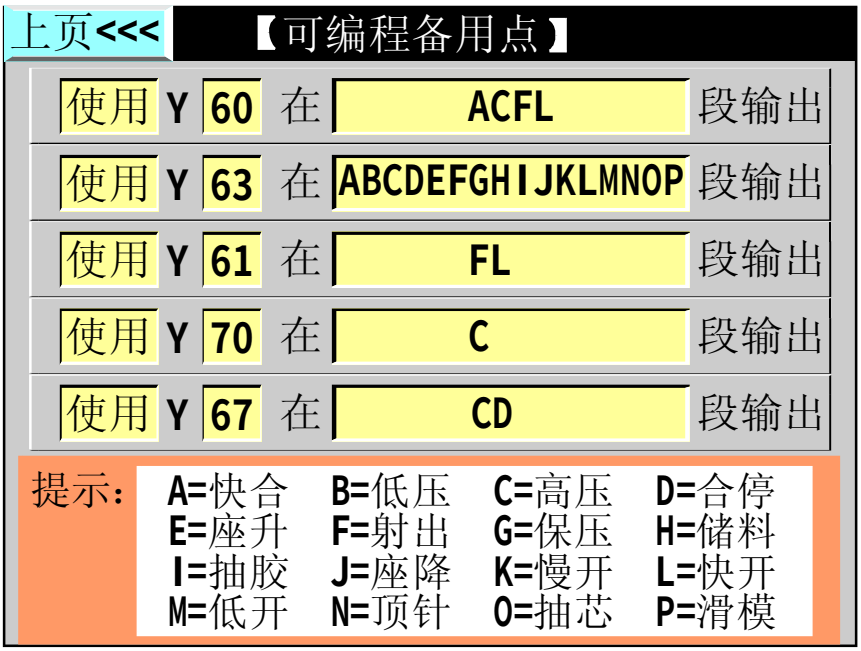
上页<<<
【可编程备用点】
使用 Y 60 在 ACFL 段输出
使用 Y 63 在 ABCDEFGHIJKLMNOP 段输出
使用 Y 61 在 FL 段输出
使用 Y 70 在 C 段输出
使用 Y 67 在 CD 段输出
提示：
A=快合 B=低压 C=高压 D=合停
E=座升 F=射出 G=保压 H=储料
I=抽胶 J=座降 K=慢开 L=快开
M=低开 N=顶针 O=抽芯 P=滑模

功能参数设定说明

为满足广泛的应用需求提供划时代的产品，我们主动推出可编程备用功能页面供广大用户自行定义修改功能及动作流程。

例 1: 某台注塑机，由于油路上设计的不同，要求在锁模高压时同时输出一个点，并一直保持到熔抽胶完才可断电，则可选择一栏设 **[使用]** ，再指定一个输出点（即此功能由 **Y xx** 来输出），然后设定需动作的段数 **[C D]** 即可轻松实现这一特殊功能。

注: **D** 段锁模停的输出范围是，自动时，锁模高压过程中碰到锁停开关，此段开始输出直到熔胶完。手动时，锁模高压过程中碰到锁停开关，此段开始输出，按开模键或复位按键断开。

例 2: 某台注塑机，由于油路上设计的不同，要求在射胶、熔胶时同时输出一个点，则可选择一栏设 **[使用]** ，再指定一个输出点（即此功能由 **Y xx** 来输出）然后设定需动作的段数 **[F H]** 即可轻松实现这一特殊功能。

11. 温度参数/时间设定页面

密码输入正确后，按 温 度 TEMP. 键，将进入温度参数/时间设定页面，显示如下：

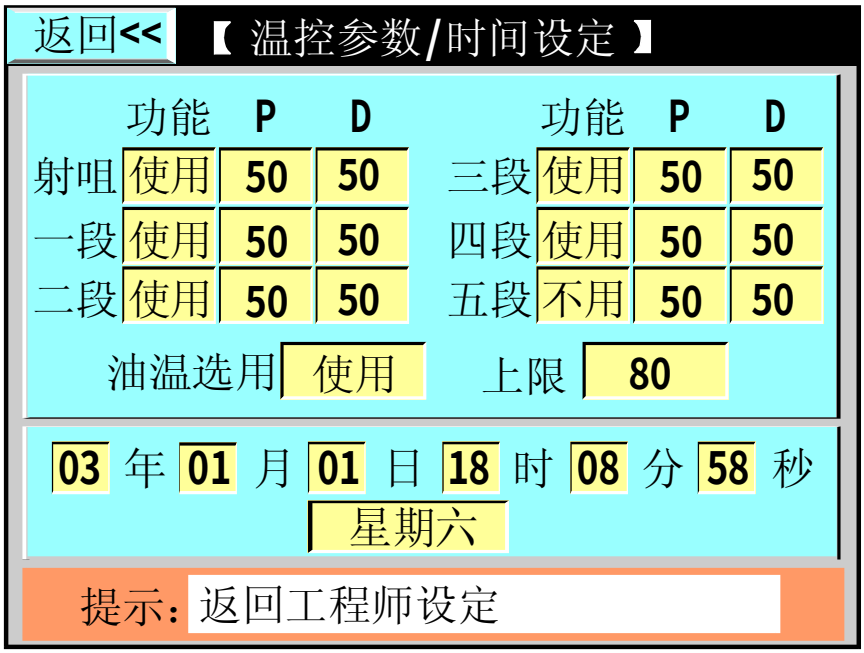

功能参数设定说明

(1) **射咀功能**：可选择[使用]和[不用]，选择不用时系统将不对该段进行检测和控制。
(2) **一段功能**：可选择[使用]和[不用]，选择不用时系统将不对该段进行检测和控制。
(3) **二段功能**：可选择[使用]和[不用]，选择不用时系统将不对该段进行检测和控制。
(4) **三段功能**：可选择[使用]和[不用]，选择不用时系统将不对该段进行检测和控制。
(5) **四段功能**：可选择[使用]和[不用]，选择不用时系统将不对该段进行检测和控制。
(6) **五段功能**：可选择[使用]和[不用]，选择不用时系统将不对该段进行检测和控制。
(7) **油温选用**：可选择[使用]和[不用]，选择不用时系统检测到实际油温等于或高于设定上限值时将忽略报警，否则将报警输出，同时在发生报警的该周期结束后将转为手动并关闭马达。
(8) **PD设定　**：PD出厂前已设定好；一般情况下敬请用户不能随便更改该参数。

12. 机器编号/出厂值设定页面

密码输入正确后，按 资　料 DATUM 键，将进入机器编号/出厂值设定页面，显示如下：

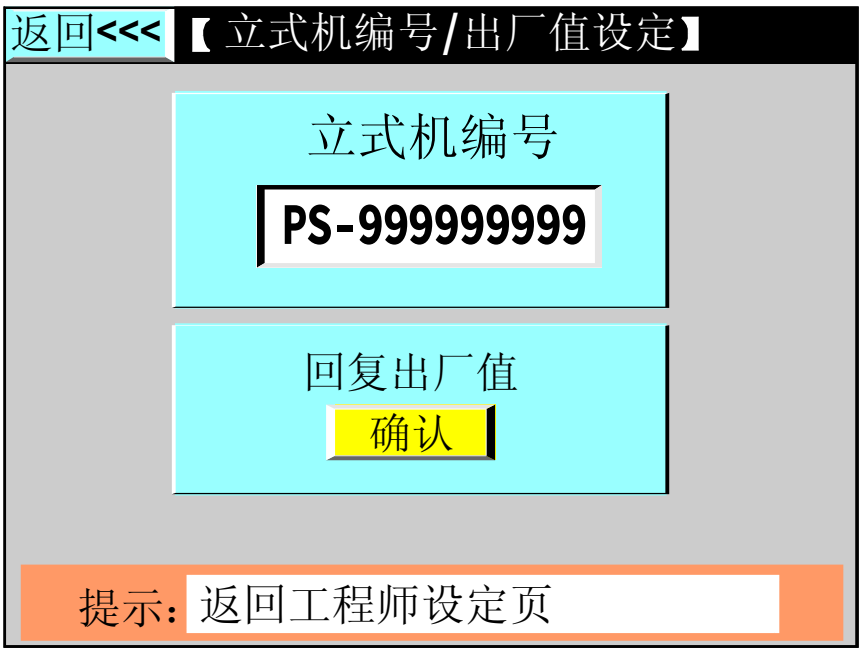

功能参数设定说明

(1) **立式机编号**：本系统提供立式机编号设定功能，可供机械厂机器出厂时设定机器编号方便销售管理及售后服务记录。

(2) **回复出厂值**：如果您对密码页里的全部内容在更改的过程中，设定各项参数偏差太多而无法正常运转时，则请按输入键，选择确认后密码页里的全部内容及各项参数将回复出厂时的标准值。

第五章：输入/输出状态检测

1.输入检测页面

在主画面按

键，将进输入检测一页面，此时画面显示如下：

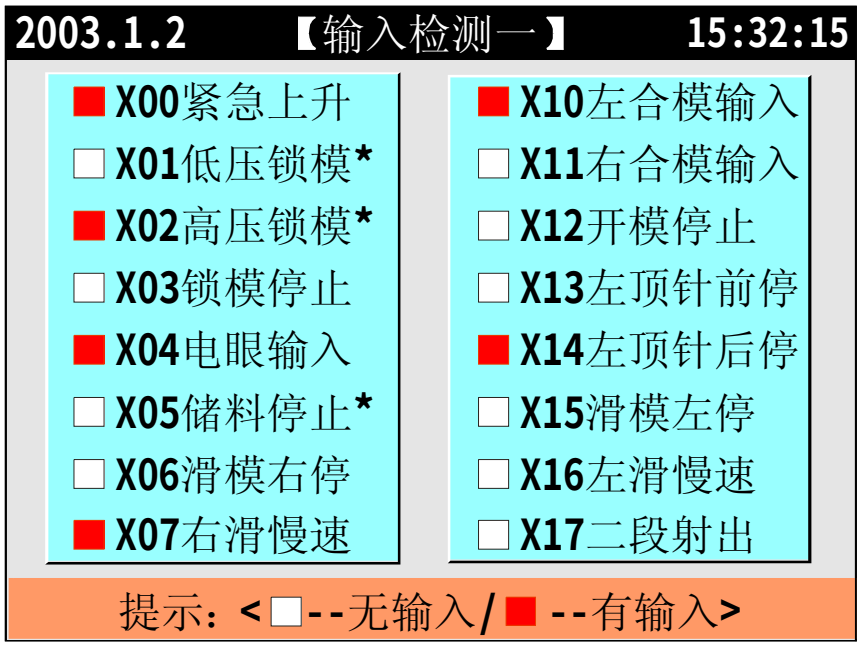

在主画面按

键，将进入输入检测二页面，此时画面显示如下：

在主画面按

键，将进入按键检测一页面，此时画面显示如下：

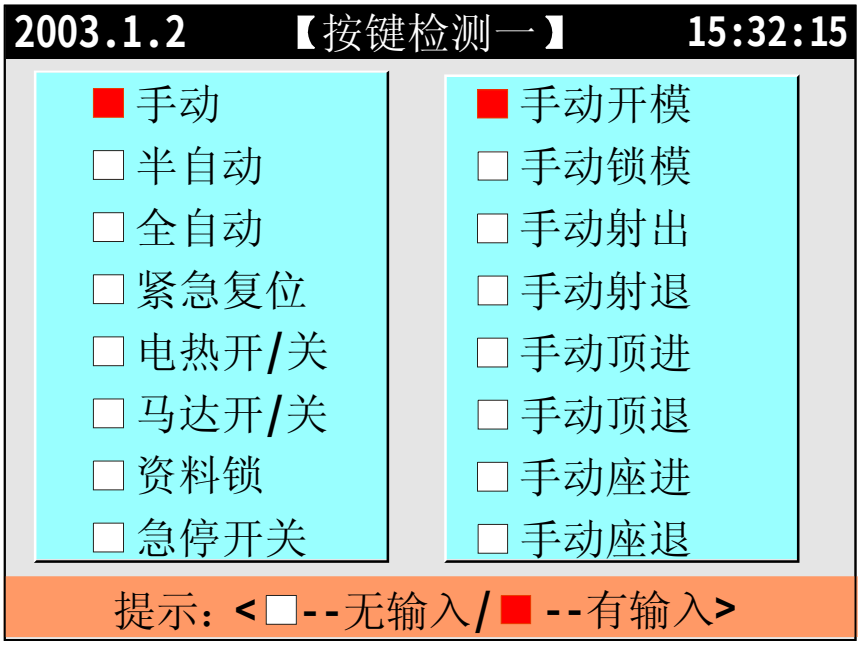

在主画面按

键，将进入按键检测二页面，此时画面显示如下：

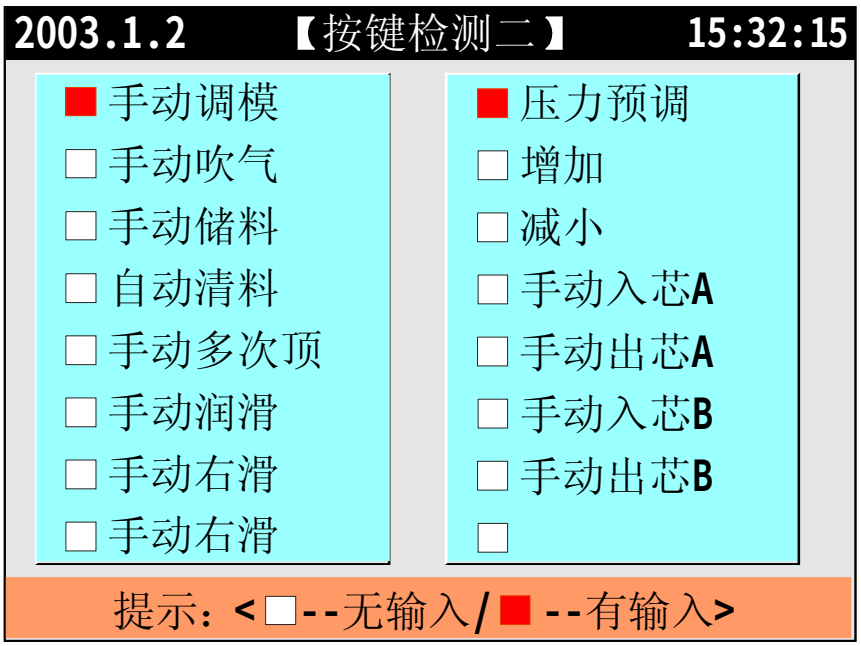

以上输入检测页只提供讯号监测之用，不能进行资料更改。画面上的实心方块代表有讯号输入。

2.输出检测页面

在主画面按

键，将进入输出检测一页面，此时画面显示如下：

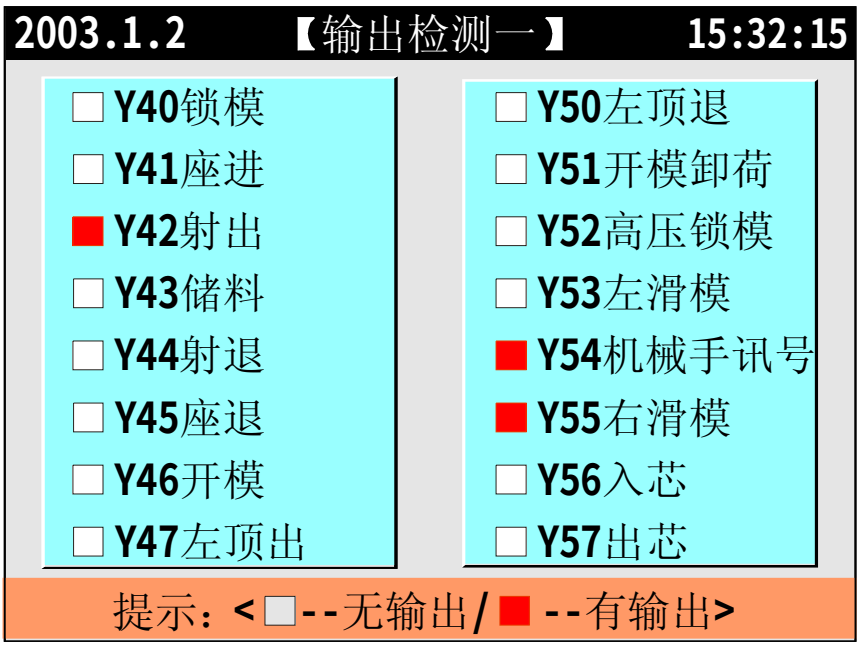

在主画面按

键，将进入输出检测二页面，此时画面显示如下：

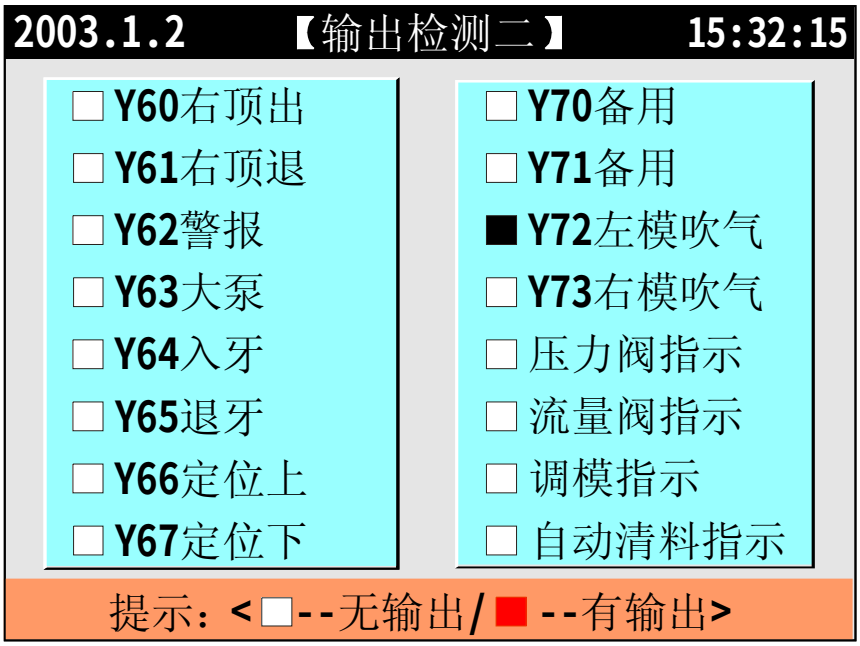

在主画面按

键，将进入输出检测三页面，此时画面显示如下：

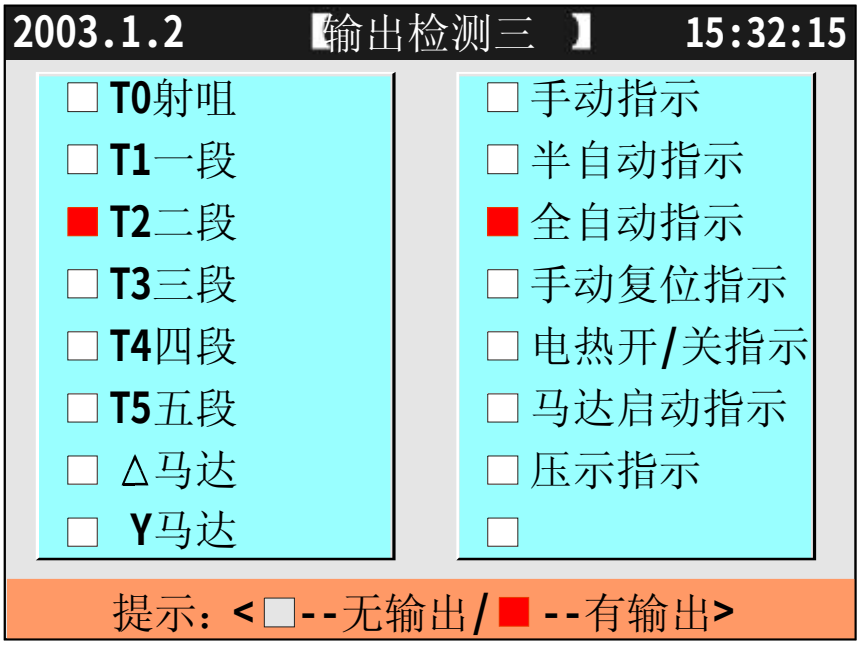

以上输出检测页只提供讯号监测之用，不能进行资料更改。画面上的实心方块代表有讯号输出。

★ 特别说明

本说明书所有输入、输出点页面如有改动，恕不另行通知，请以电脑显示检测页面为准。

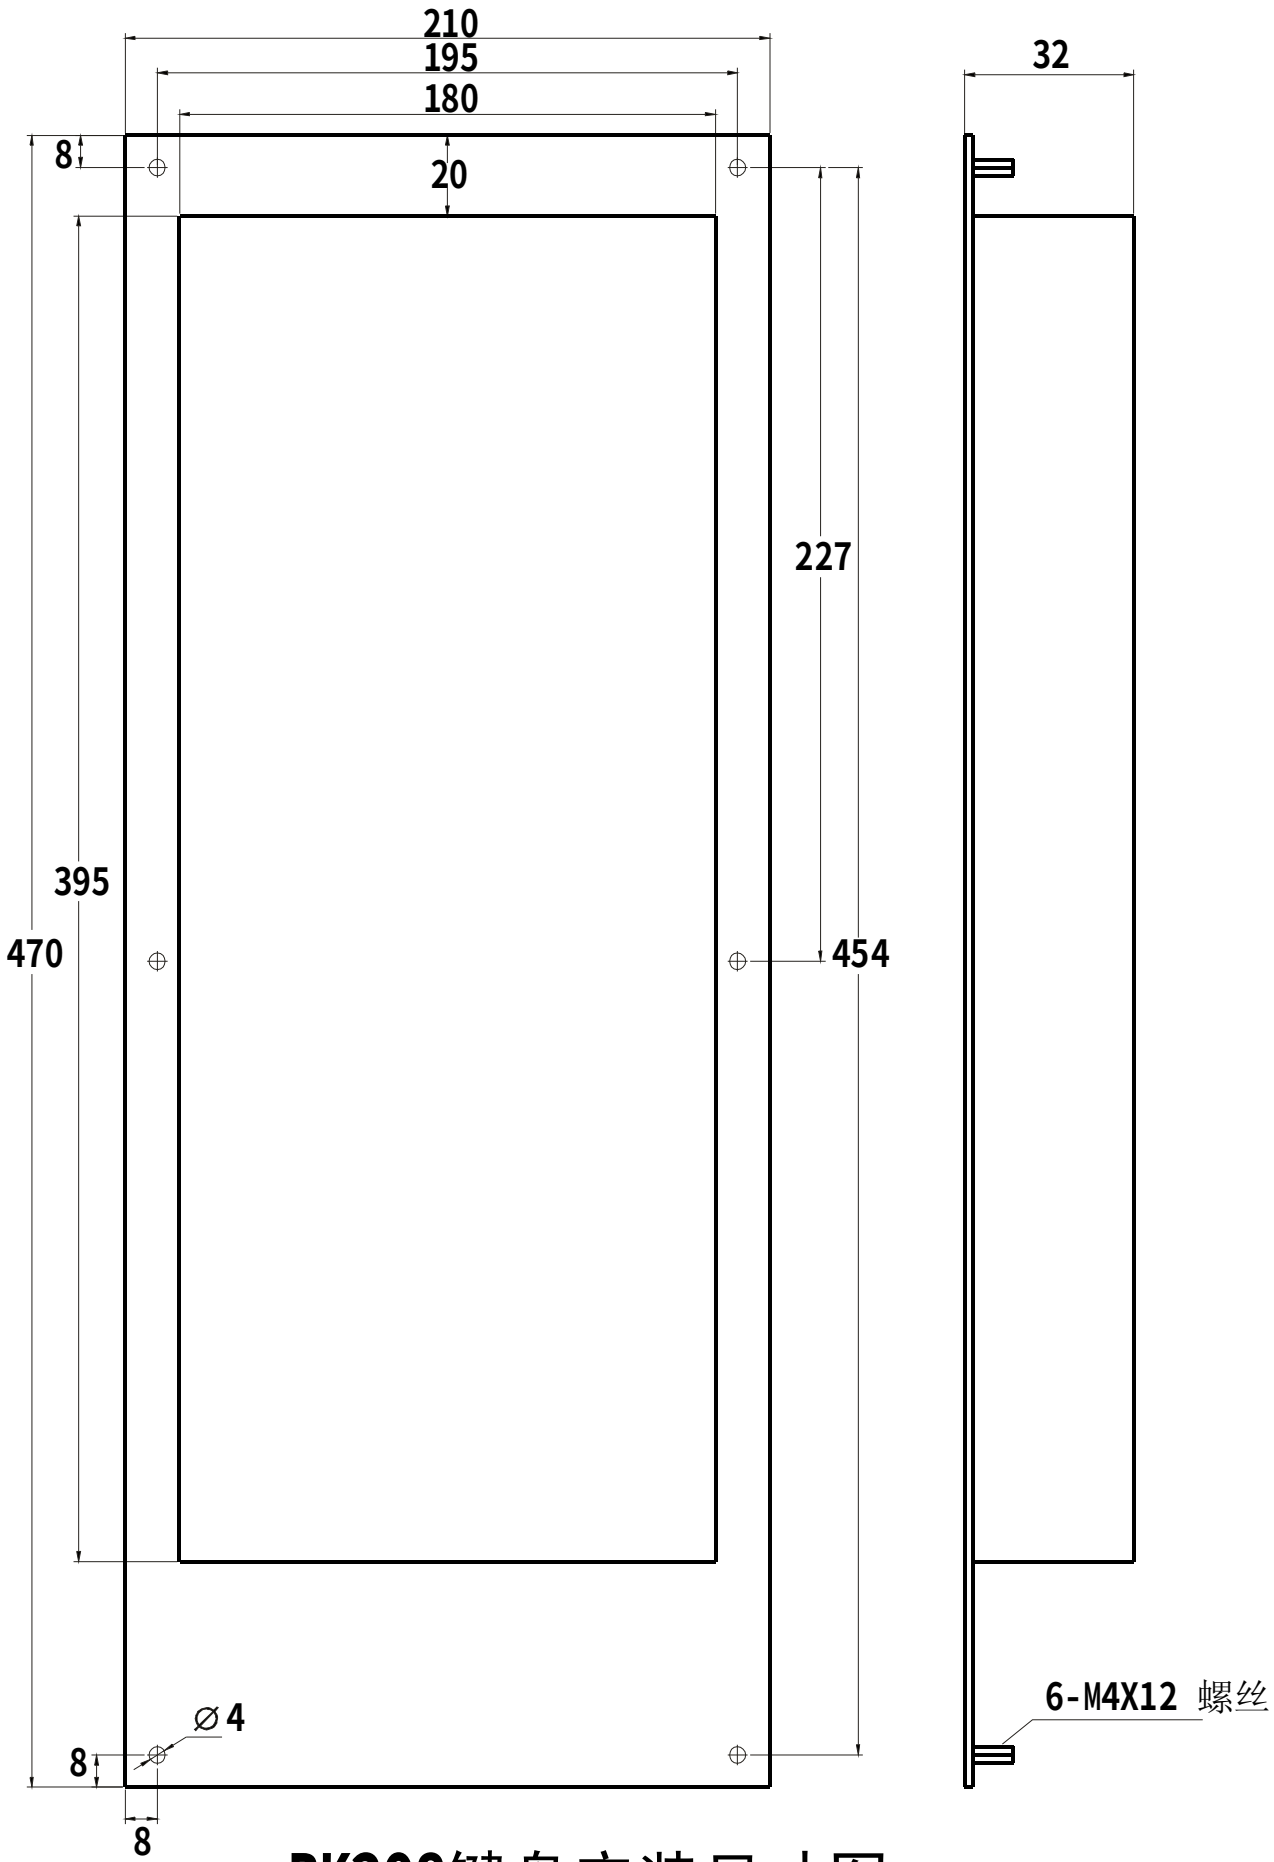

BK208键盘安装尺寸图

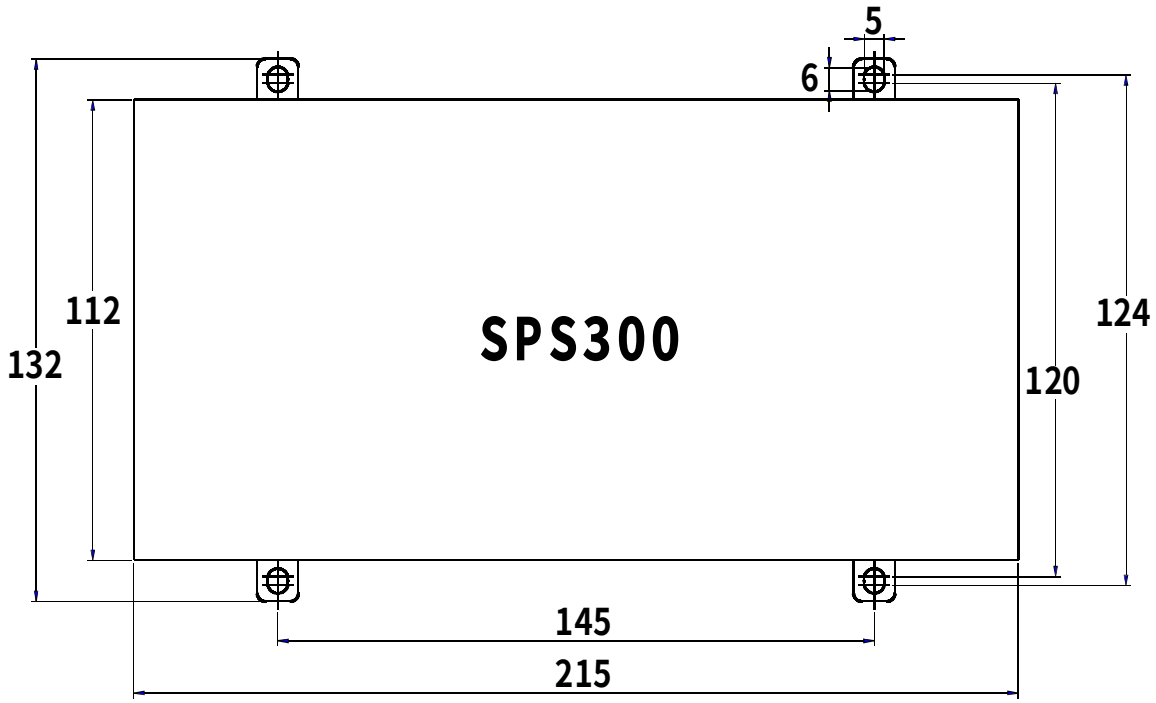

开关电源盒外形尺寸及安装孔位图

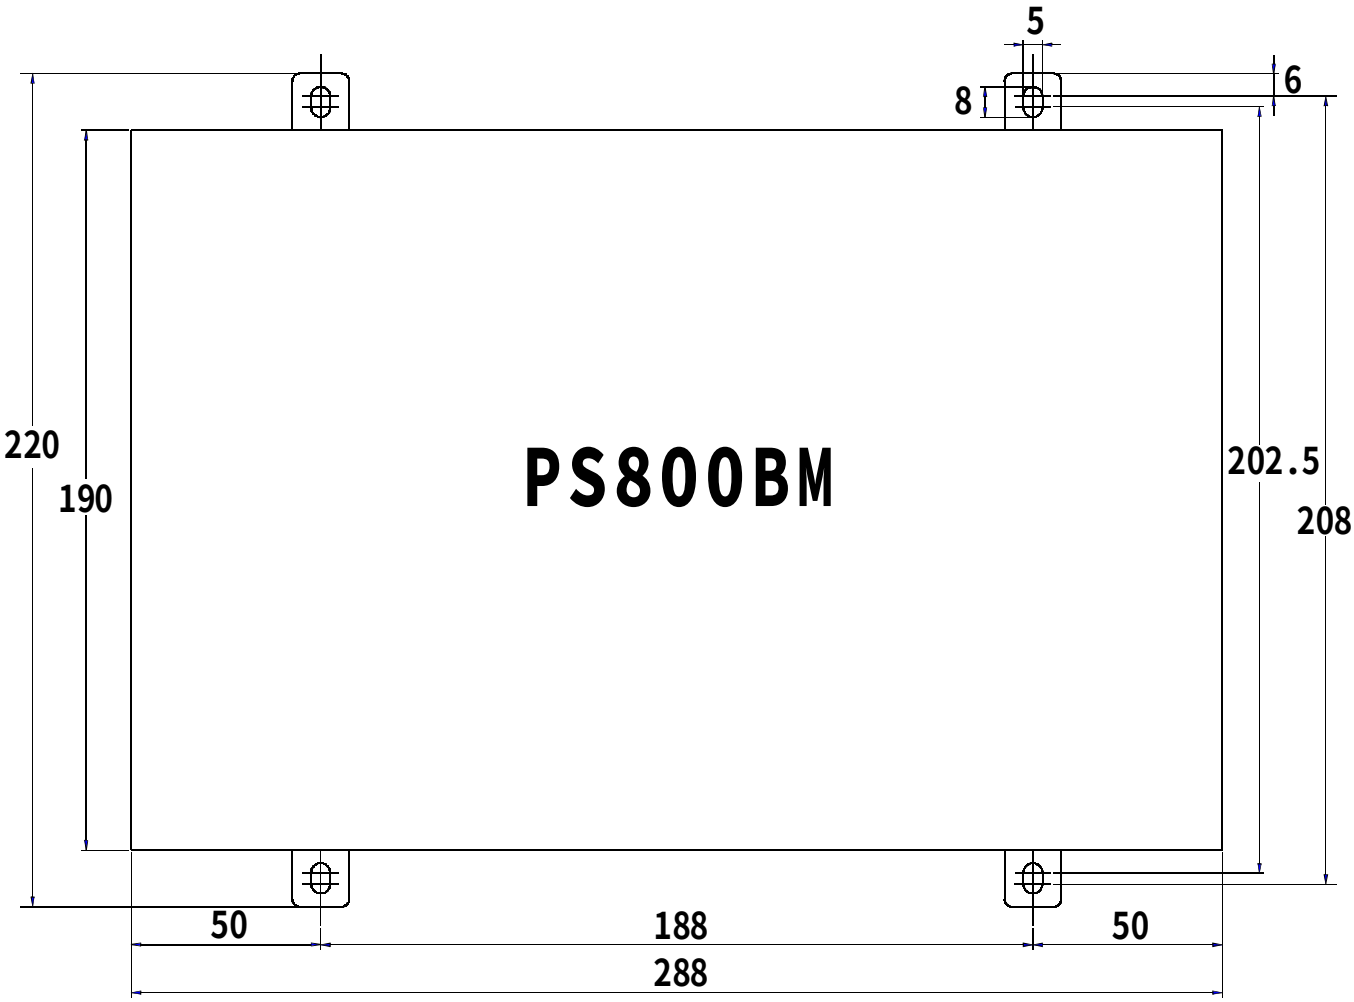

主机外形尺寸及安装孔位图

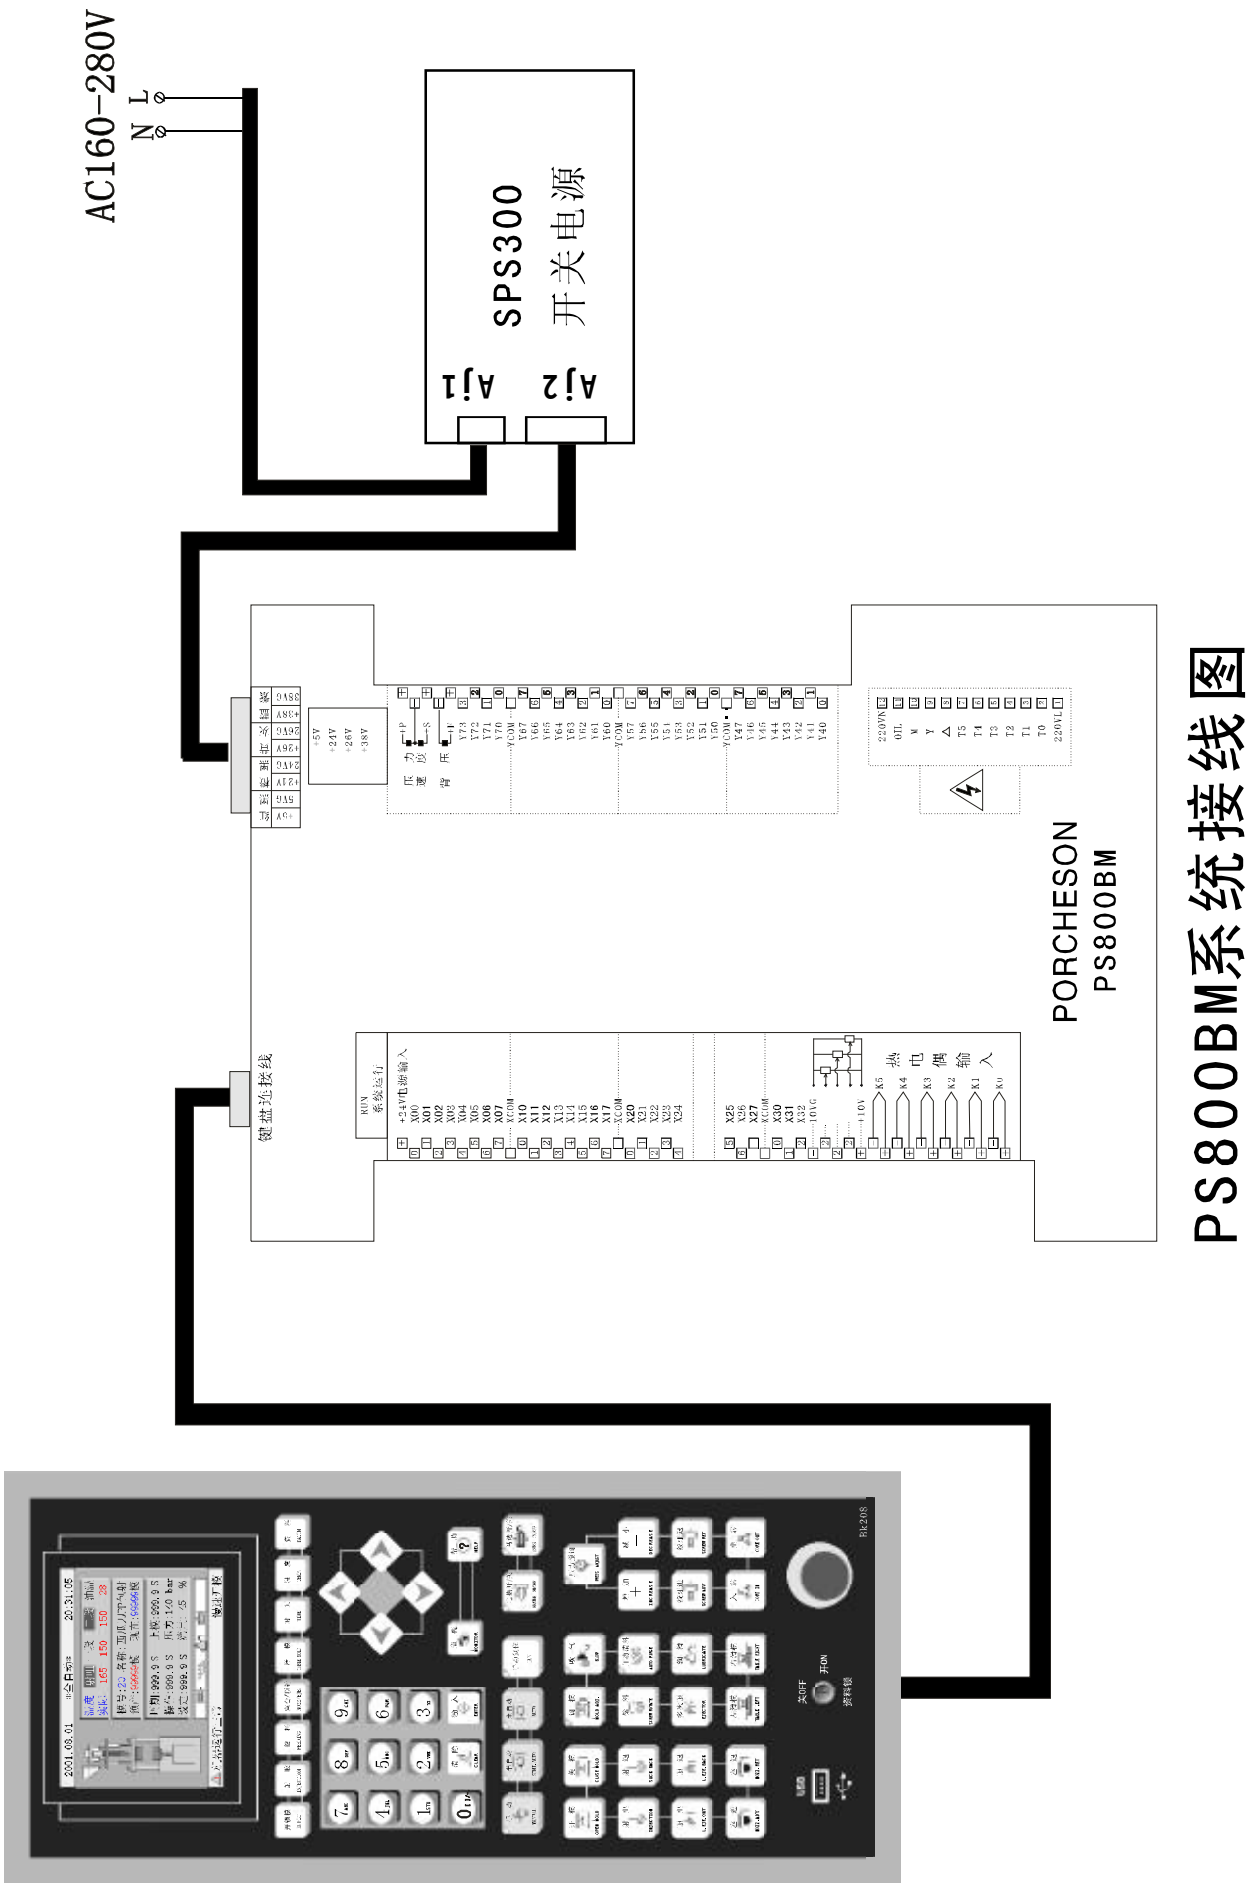

PS800BM系统接线图

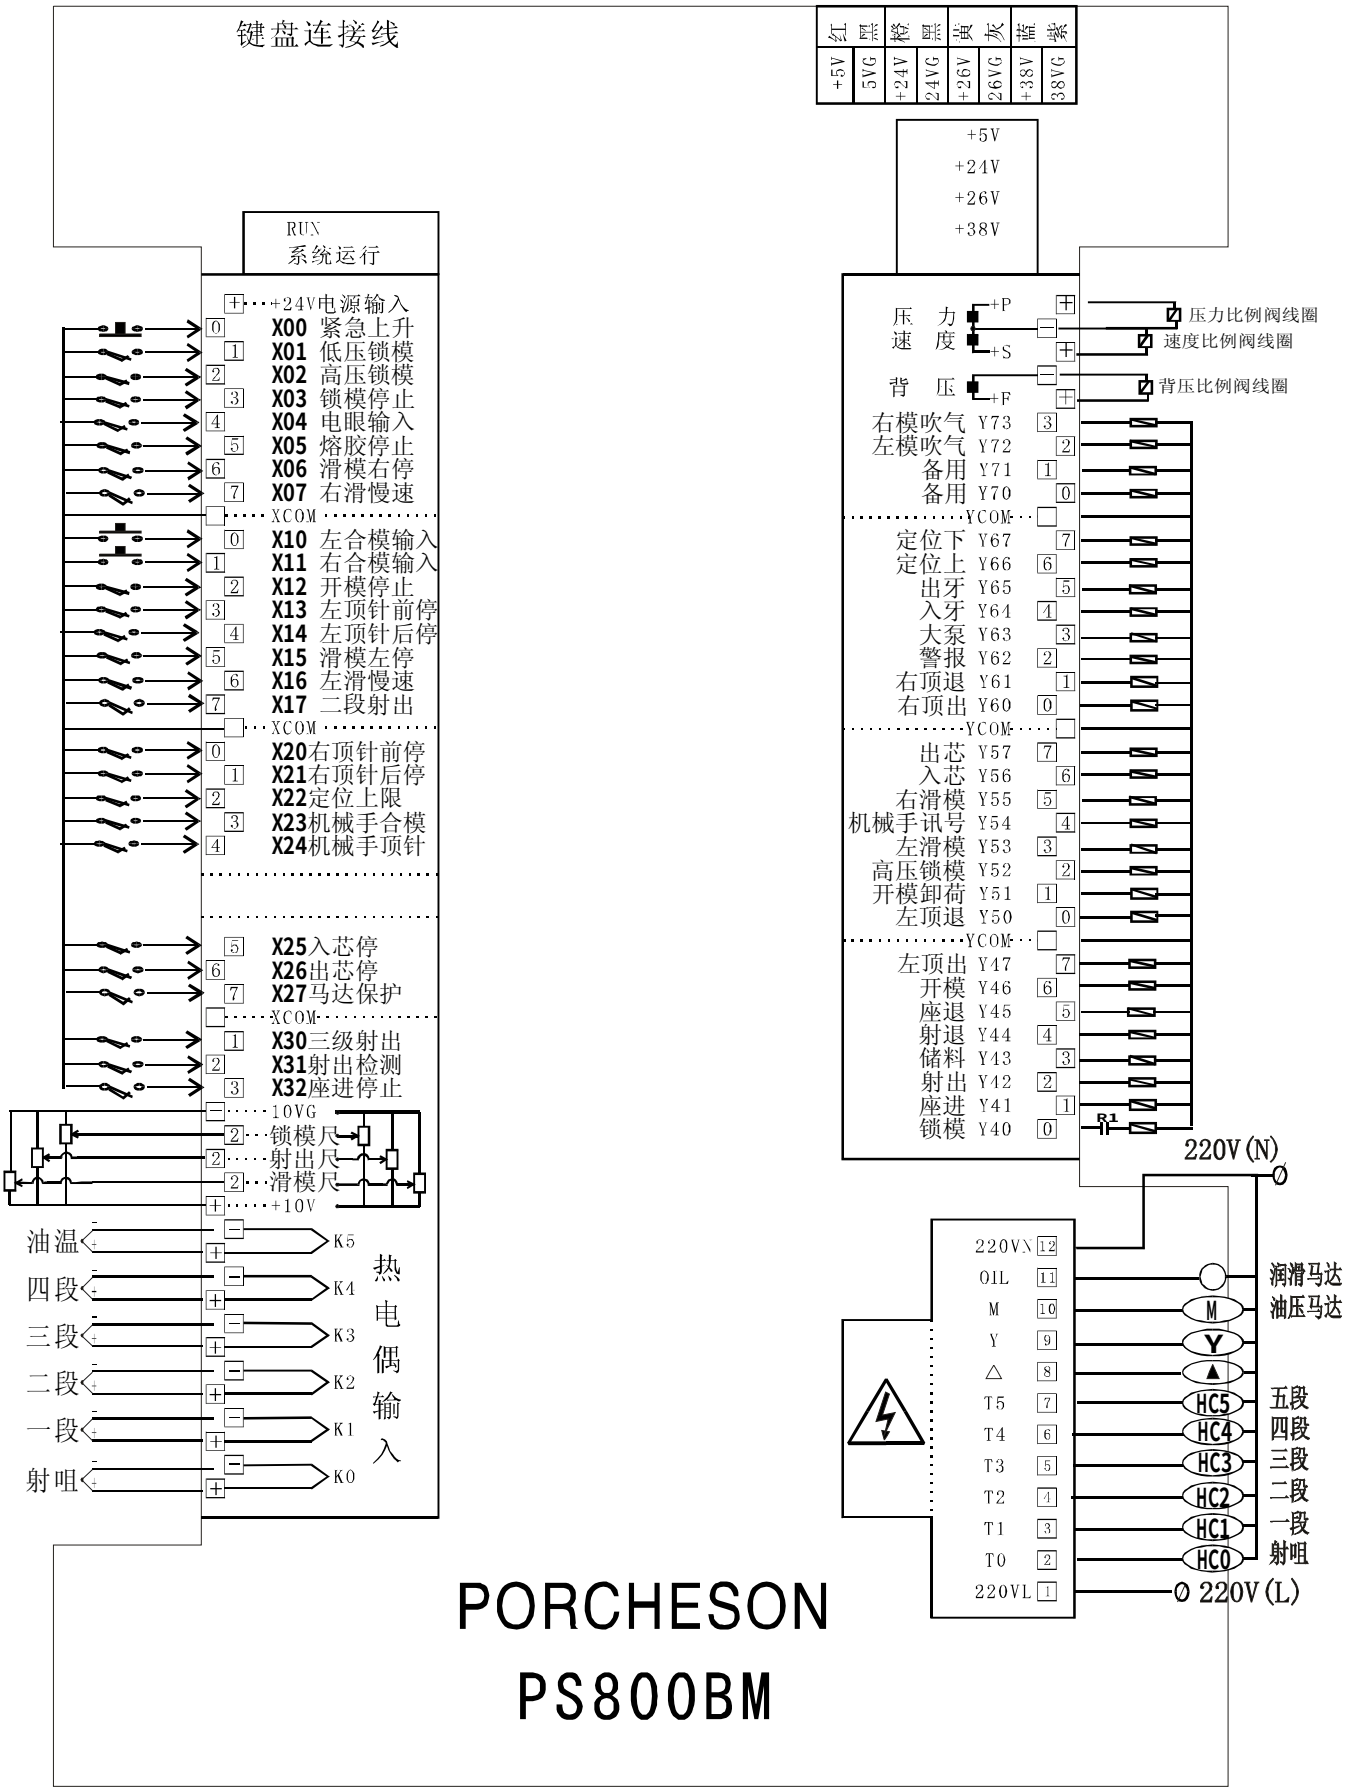

继电器驱动输入输出接线图

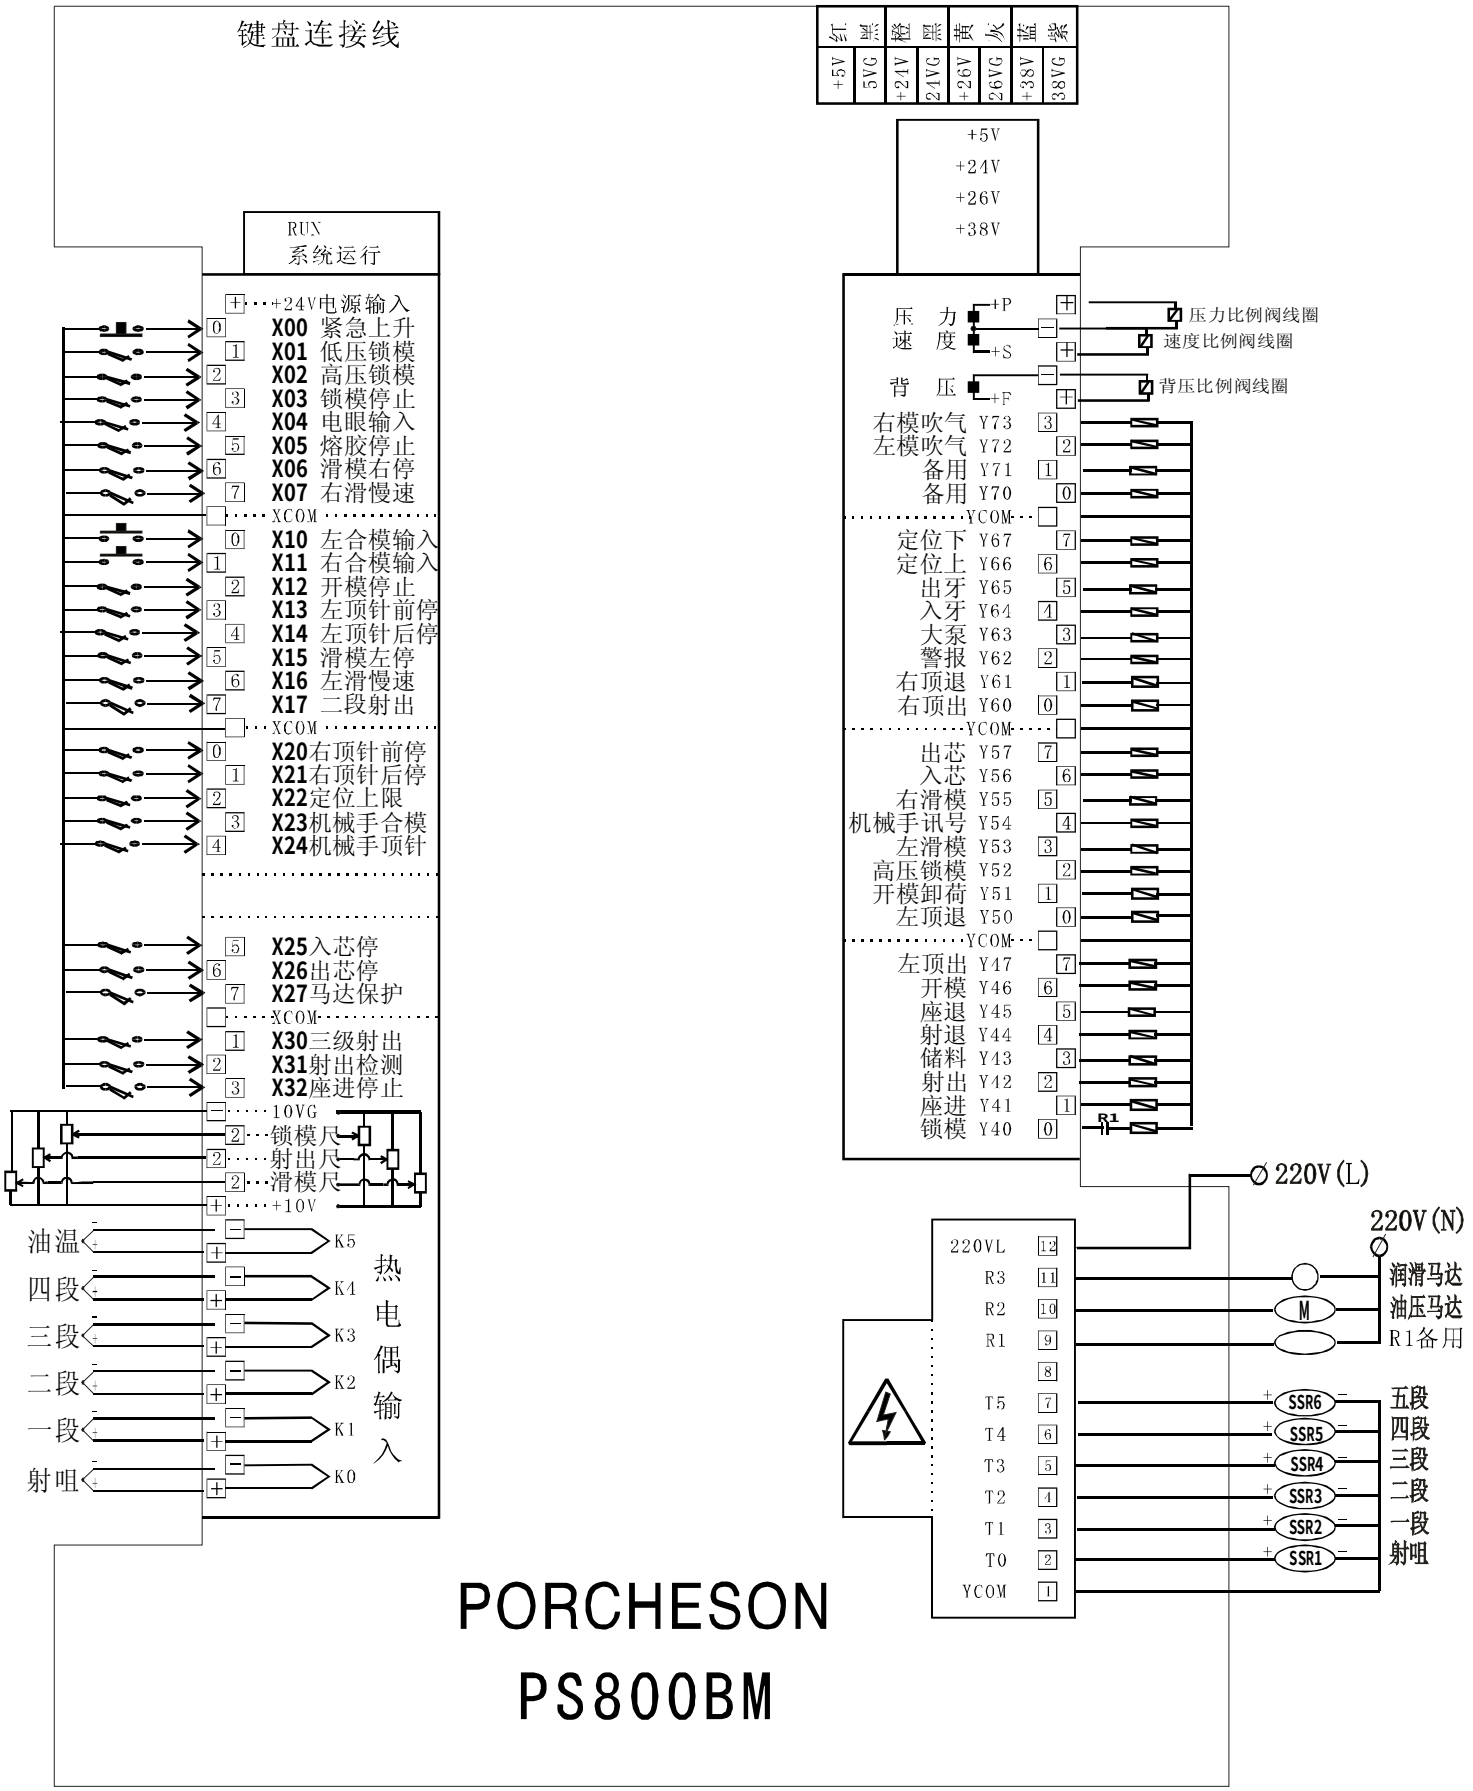

SSR驱动输入输出接线图

马达电热接线图（仅供参考）

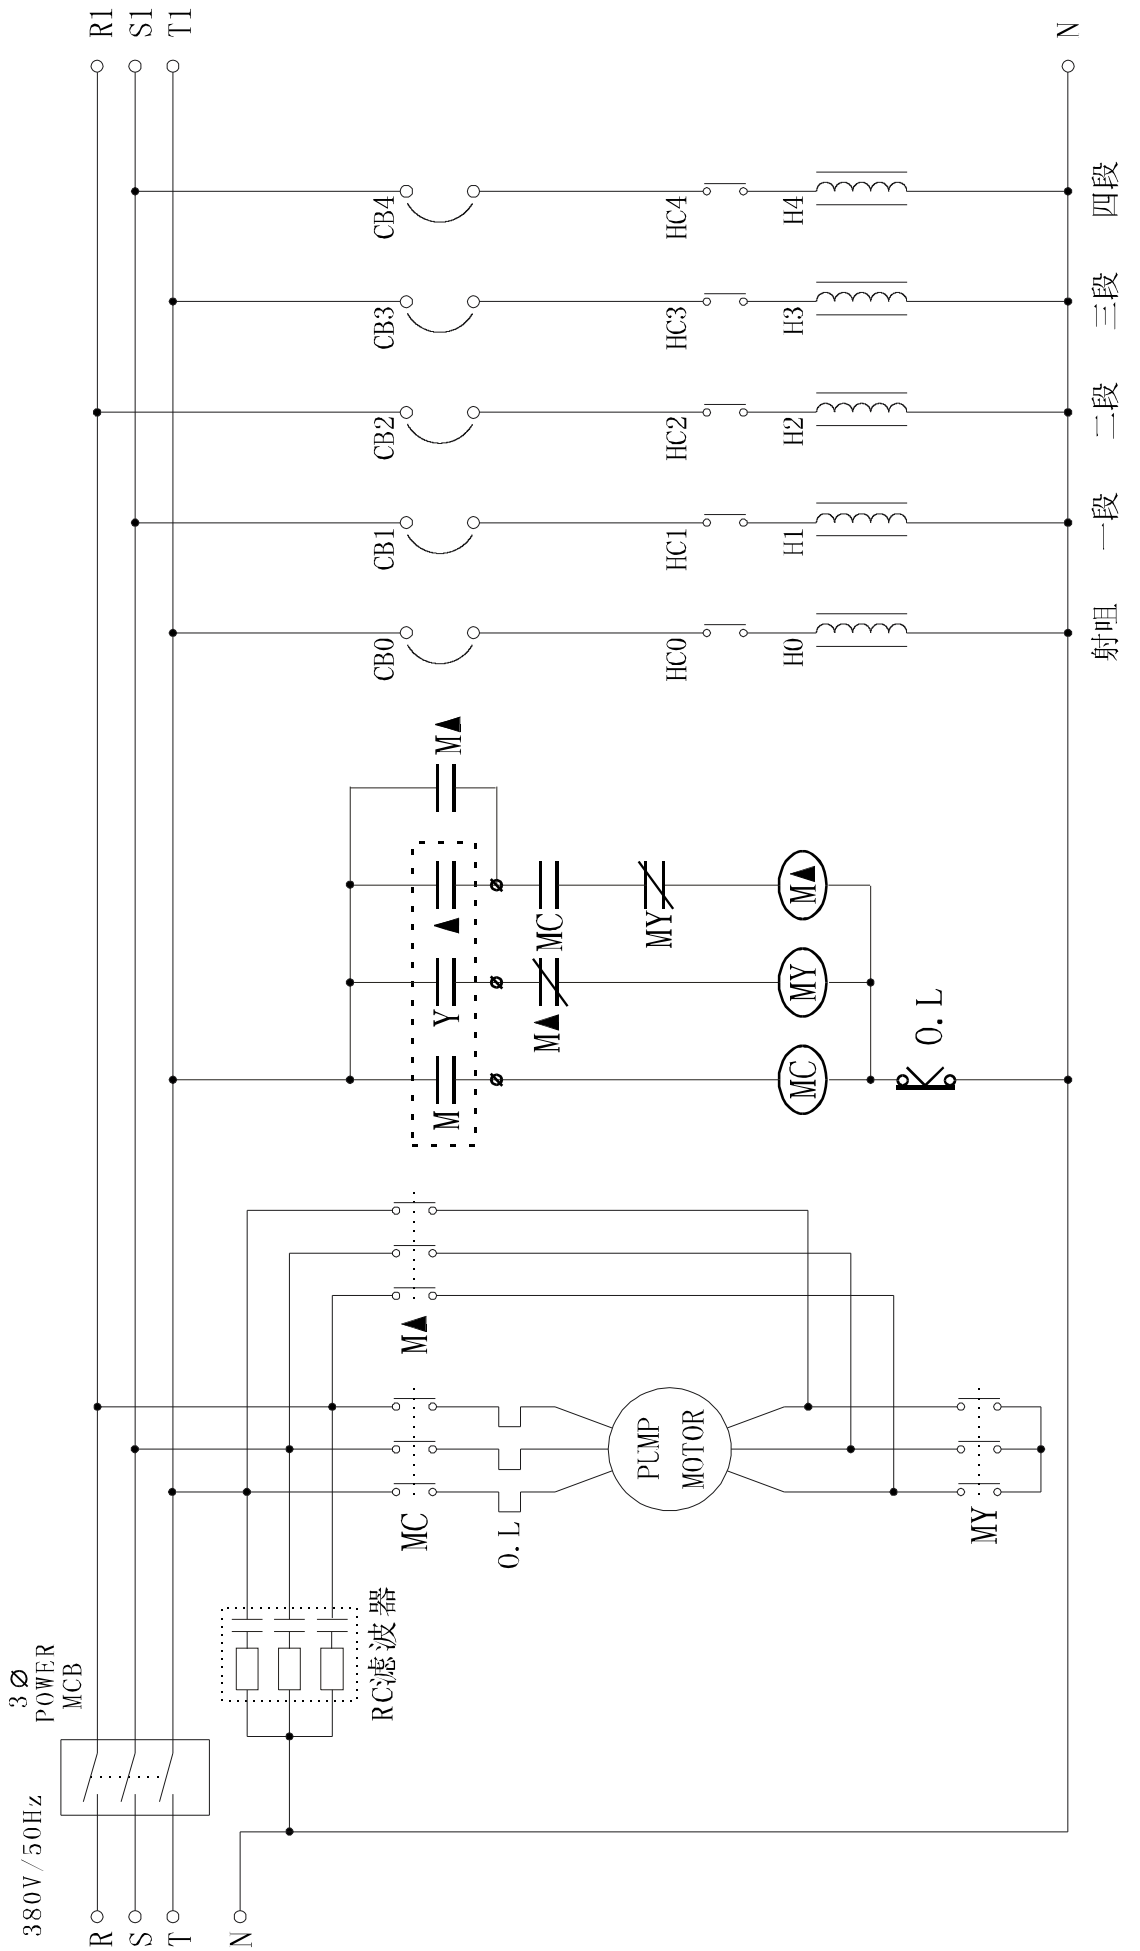

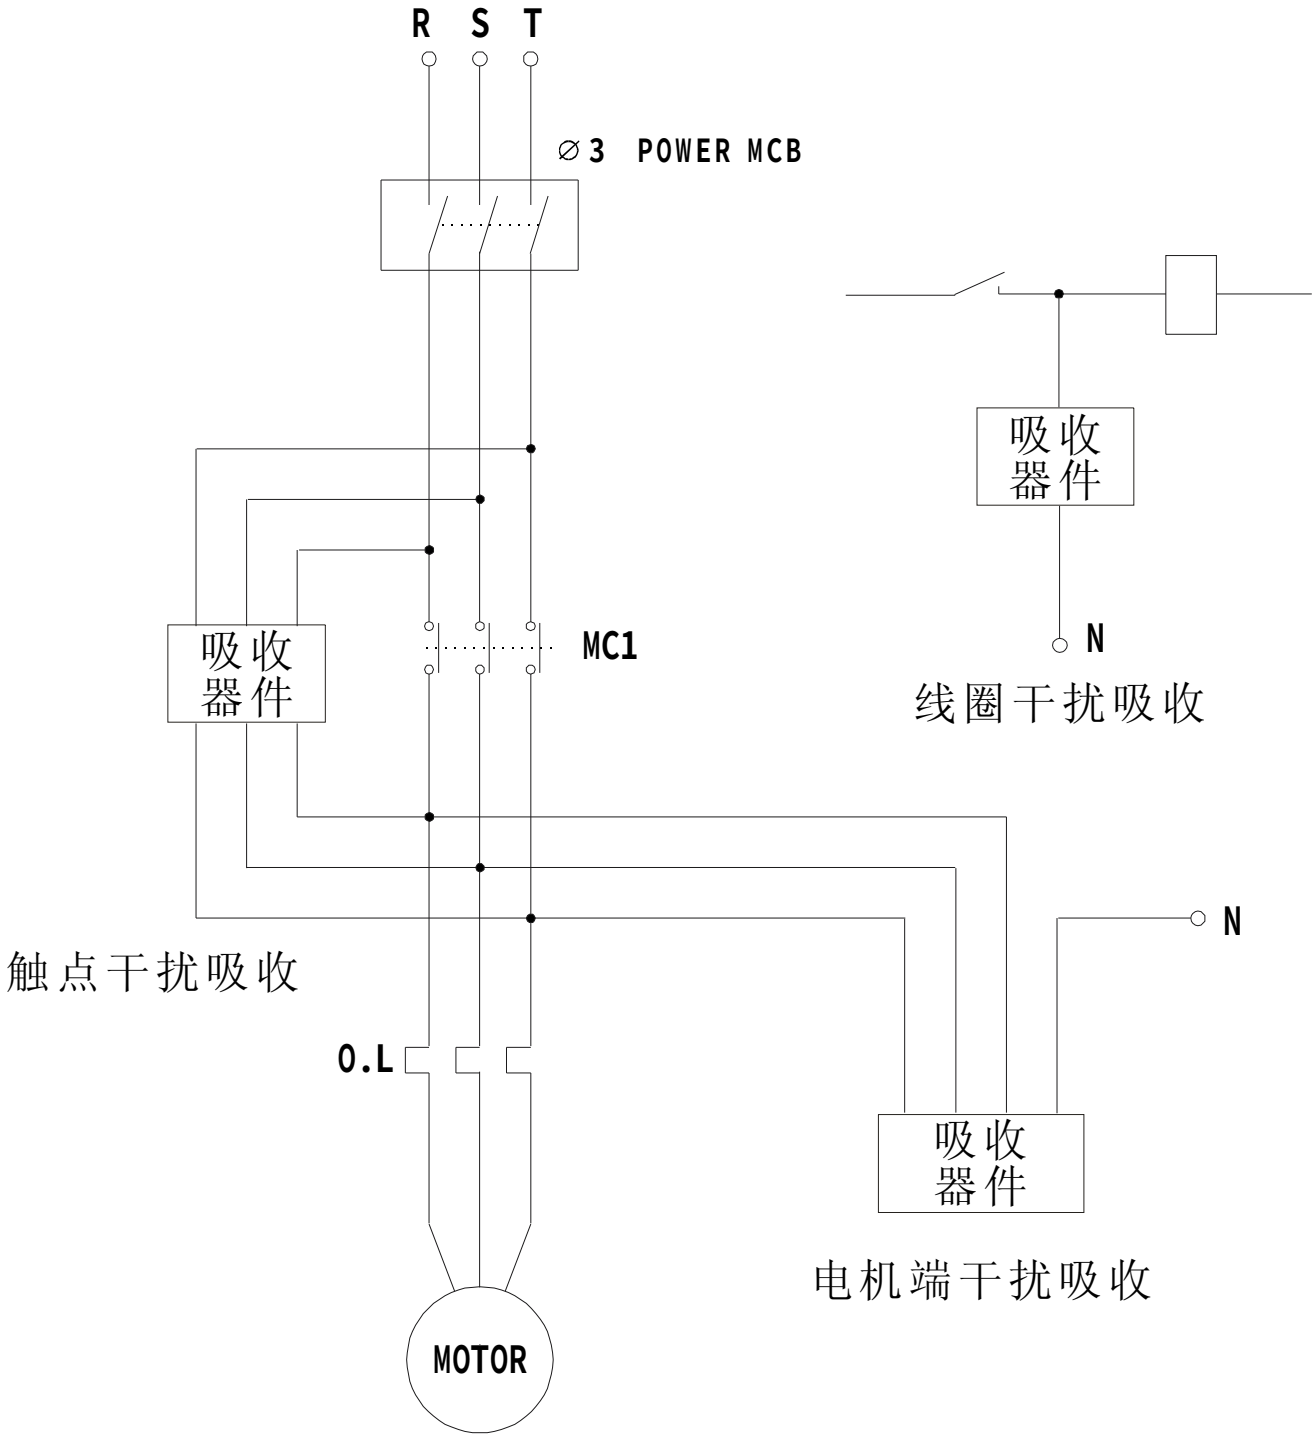

常用干扰抑制法（仅供参考）